

Industrielle Messelektronik
PME mit Feldbusanbindung

Modul MP30



A0736-3.4 de



Inhalt	Seite
Sicherheitshinweise	4
1 Einführung	7
1.1 Lieferumfang und Zubehör	7
1.2 Allgemeines	7
2 Verstärkereinstellungen mit DIP-Schaltern wählen	8
3 Montage/Demontage des MP30	12
3.1 Mehrere Module verbinden	13
4 Anschließen	14
4.1 Funktionsübersicht MP30	14
4.2 Versorgungsspannung und Steuerein-/ausgänge	15
4.2.1 Externe Versorgungsspannung für die Steuerausgänge ...	16
4.3 Aufnehmer	17
4.3.1 Betrieb mit Zenerbarrieren	18
4.4 CAN-Schnittstelle	19
4.5 Synchronisieren	20
5 Einstellen und Bedienen (MP30)	21
5.1 Bedienphilosophie	21
5.2 Inbetriebnahme	24
5.3 Übersicht aller Gruppen und Parameter	25
5.3.1 Einstellen aller Parameter	26
6 Erklärung der wesentlichen Parameter	30
7 Schnittstellenbeschreibung CAN	38
7.1 Allgemeines	38
7.2 Zyklische Messwertübertragung	38
7.3 Parametrierung	39
7.4 Objektverzeichnis: Kommunikations-Profil-Bereich nach CAN-open (CiA-DS301)	41
7.5 Objektverzeichnis: Herstellerspezifische Objekte	44
7.6 Herstellerspezifische Objekte im Datenformat FLOAT	53
7.7 Beispiele	55
8 Fehlermeldungen/Betriebszustand (LED)	57
9 Technische Daten	60
10 Konformitätserklärung	63
11 Stichwortverzeichnis	65

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Modul MP30 mit den angeschlossenen Aufnehmern ist ausschließlich für Messaufgaben und direkt damit verbundene Steuerungsaufgaben zu verwenden. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes darf das Gerät nur nach den Angaben in der Bedienungsanleitung betrieben werden. Bei der Verwendung sind zusätzlich die für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sinngemäß gilt dies auch bei Verwendung von Zubehör.

Das Gerät darf nicht unmittelbar ans Netz angeschlossen werden. Die Versorgungsspannung darf 18...30 V betragen.

Allgemeine Gefahren bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise

Das Modul MP30 entspricht dem Stand der Technik und ist betriebssicher. Von dem Gerät können Restgefahren ausgehen, wenn es von ungeschultem Personal unsachgemäß eingesetzt und bedient wird.

Jede Person, die mit Aufstellung, Inbetriebnahme, Wartung oder Reparatur des Gerätes beauftragt ist, muss die Bedienungsanleitung und insbesondere die sicherheitstechnischen Hinweise gelesen und verstanden haben.

Bedingungen am Aufstellungsort

Schützen Sie das Gerät vor direktem Kontakt mit Wasser (IP20).

Wartung und Reinigung

Das Modul MP30 ist wartungsfrei. Beachten Sie bei der Reinigung des Gehäuses folgende Punkte:

- Trennen Sie vor der Reinigung die Verbindung zur Stromversorgung.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen und leicht angefeuchteten (nicht nassen!) Tuch. Verwenden Sie auf **keinen Fall** Lösungsmittel, da diese die Frontplattenbeschriftung und das Display angreifen könnten.
- Achten Sie beim Reinigen darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät oder an die Anschlüsse gelangt.

Restgefahren

Der Leistungs- und Lieferumfang des MP30 deckt nur einen Teilbereich der Messtechnik ab. Sicherheitstechnische Belange der Messtechnik sind zusätzlich vom Anlagenplaner/Ausrüster/Betreiber so zu planen, zu realisieren und zu verantworten, dass Restgefahren minimiert werden. Jeweils existierende Vorschriften sind zu beachten. Auf Restgefahren im Zusammenhang mit der Messtechnik ist hinzuweisen.


Sollten Restgefahren beim Arbeiten mit dem MP30 auftreten, wird in dieser Anleitung mit folgenden Symbolen darauf hingewiesen:

Symbol:  **WARNUNG**
Bedeutung: **Gefährliche Situation**

Weist auf eine **mögliche** gefährliche Situation hin, die - wenn die Sicherheitsbestimmungen nicht beachtet werden - Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge **haben kann**.

Symbol:  **ACHTUNG**
Bedeutung: **Möglicherweise gefährliche Situation**

Weist auf eine mögliche gefährliche Situation hin, die - wenn die Sicherheitsbestimmungen nicht beachtet werden - Sachschaden, leichte oder mittlere Körperverletzung zur Folge **haben könnte**.

Symbol:  **HINWEIS**

Weist darauf hin, dass wichtige Informationen über das Produkt oder über die Handhabung des Produktes gegeben werden.

Symbol:  **CE-Kennzeichnung**

Mit der CE-Kennzeichnung garantiert der Hersteller, dass sein Produkt den Anforderungen der relevanten EG-Richtlinien entspricht (siehe Konformitätserklärung am Ende dieser Bedienungsanleitung).

Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Fehlermeldungen dürfen nur quittiert werden, wenn die Ursache des Fehlers beseitigt ist und keine Gefahr mehr existiert.

Das Gerät entspricht den Sicherheitsanforderungen der DIN EN 61010-Teil1 (VDE 0411-Teil1).

Es ist sicherzustellen, dass das MP30 auch im Fehlerfall von daran angeschlossenen Geräten keine berührungsempfindlichen Spannungen führen kann.

Um eine ausreichende Störfestigkeit zu gewährleisten, nur die *Greenline*-Schirmführung verwenden (den Schirm des Aufnehmerkabels auf das Steckergehäuse legen).

Das Modul MP30 ist mit einer Schutzkleinspannung (Versorgungsspannung 18...30 V DC) zu betreiben.

Umbauten und Veränderungen

Das Modul MP30 darf ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weder konstruktiv noch sicherheitstechnisch verändert werden. Jede Veränderung schließt eine Haftung unsererseits für daraus resultierende Schäden aus.

Insbesondere sind jegliche Reparaturen, Lötarbeiten an den Platinen untersagt. Bei Austausch gesamter Baugruppen sind nur Originalteile von HBM zu verwenden.

Qualifiziertes Personal

Dieses Gerät ist nur von qualifiziertem Personal ausschließlich entsprechend der technischen Daten in Zusammenhang mit den nachstehend aufgeführten Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften einzusetzen bzw. zu verwenden. Bei der Verwendung sind zusätzlich die für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sinngemäß gilt dies auch bei Verwendung von Zubehör.

Qualifiziertes Personal sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produktes vertraut sind und die über die ihrer Tätigkeit entsprechende Qualifikationen verfügen.

Wartungs- und Reparaturarbeiten am geöffneten Gerät unter Spannung dürfen nur von einer ausgebildeten Person durchgeführt werden, die sich der vorliegenden Gefahr bewusst ist.

1 Einführung

1.1 Lieferumfang und Zubehör

Lieferumfang:

- 1 Modul MP30
- 3 Steckklemmen 6polig, kodiert
Bestell-Nr.: 3.3312-0251 (Steckklemme 3);
3.3312-0252 (Steckklemme 4); 3.3312-0250 (Steckklemme 1)
- Flachbandkabel-Buchsenstecker 10polig
- 1 Bedienungsanleitung Modul MP30

Zubehör:

- 15poliger Sub-D-Stecker für Aufnehmer Bestell-Nr.: 3.3312-0182
- Standardflachbandkabel 10polig, Raster 1,27 mm

1.2 Allgemeines

Das Modul MP30 der Produktlinie PME ist ein Trägerfrequenzmessverstärker, der für den Anschluss von Kraft-, Druck-, Drehmomentaufnehmern sowie Wägezellen geeignet ist. Eingestellt und parametrierbar wird das Modul MP30 über Tastatur und Display oder mit Hilfe des PME-Assistenten. Der PME-Assistent bietet eine einfache Bedienoberfläche unter MS-Windows für das Parametrieren der Module (in der "PME-Assistent"-Online-Hilfe beschrieben).

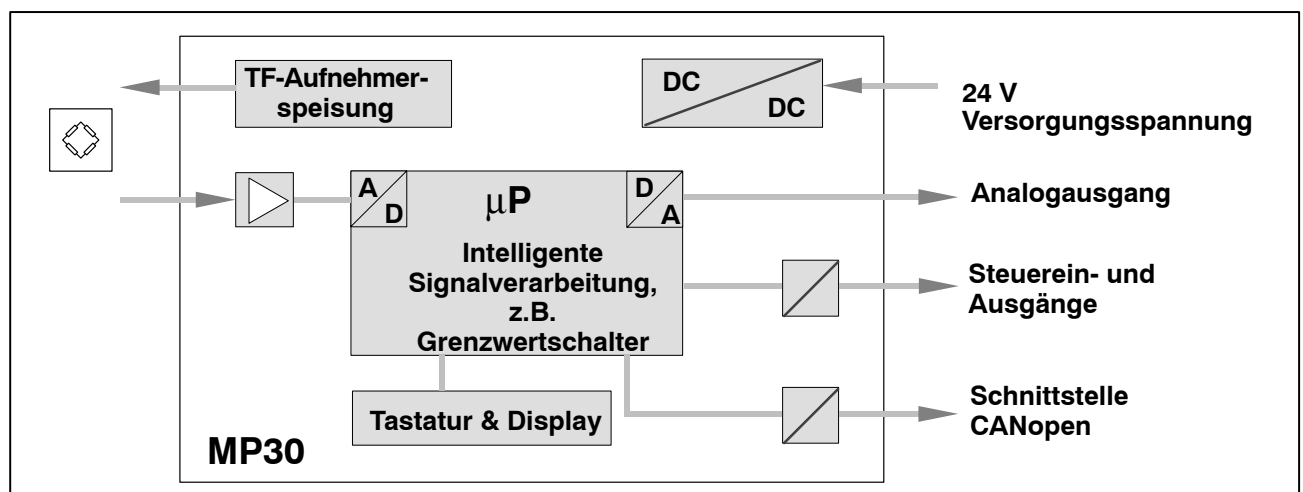


Abb. 1.1: Blocksaltbild des Moduls MP30

2 Verstärkereinstellungen mit DIP-Schaltern wählen



HINWEIS

Das Einstellen/Ändern der DIP-Schalter muss vor der Montage der PME erfolgen.

Verschiedene Einstellungen werden mit DIP-Schaltern festgelegt und können über das Display ausgelesen werden (siehe Kapitel 5.3). Dies sind die Einstellungen für

Brückenspeisespannung, Messbereich, Analogausgang,
Synchronisation, CANBus-Abschlusswiderstand, Flankensteilheit.

Zum Einstellen der DIP-Schalter müssen Sie wie in Abb. 2.1 gezeigt vorgehen.

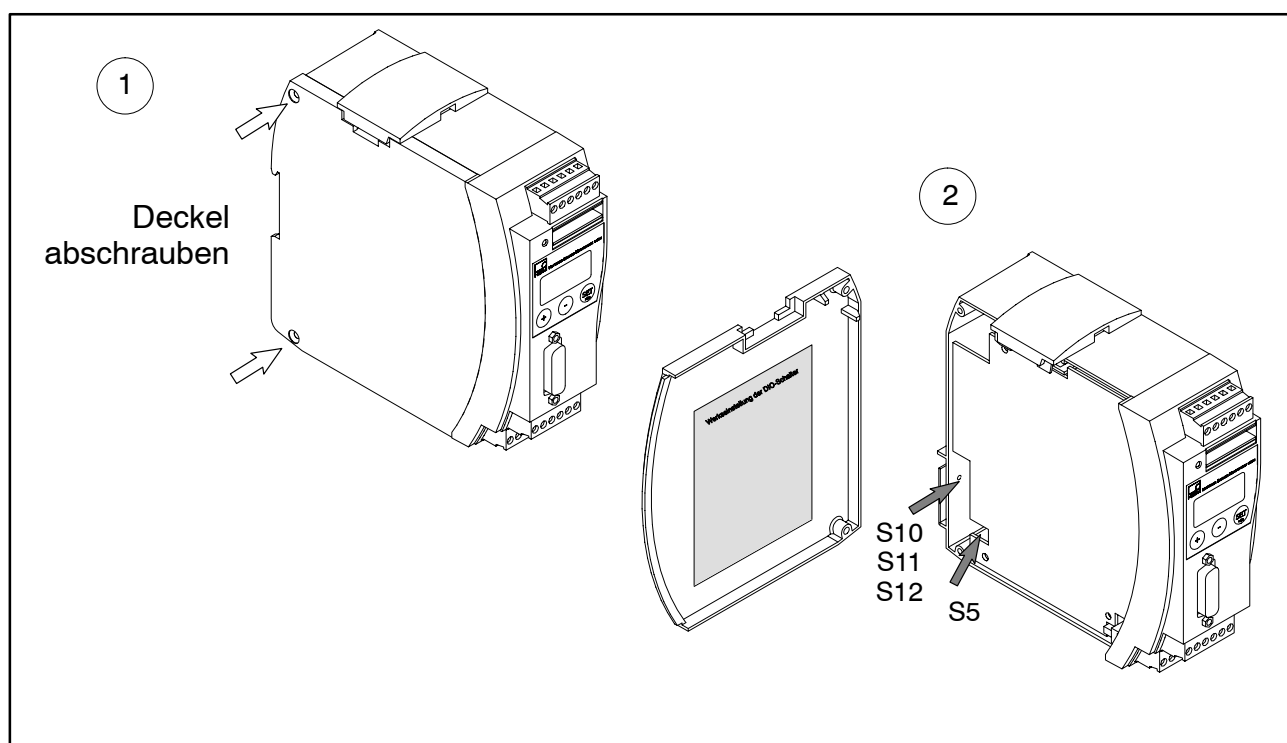

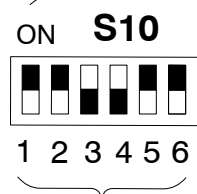
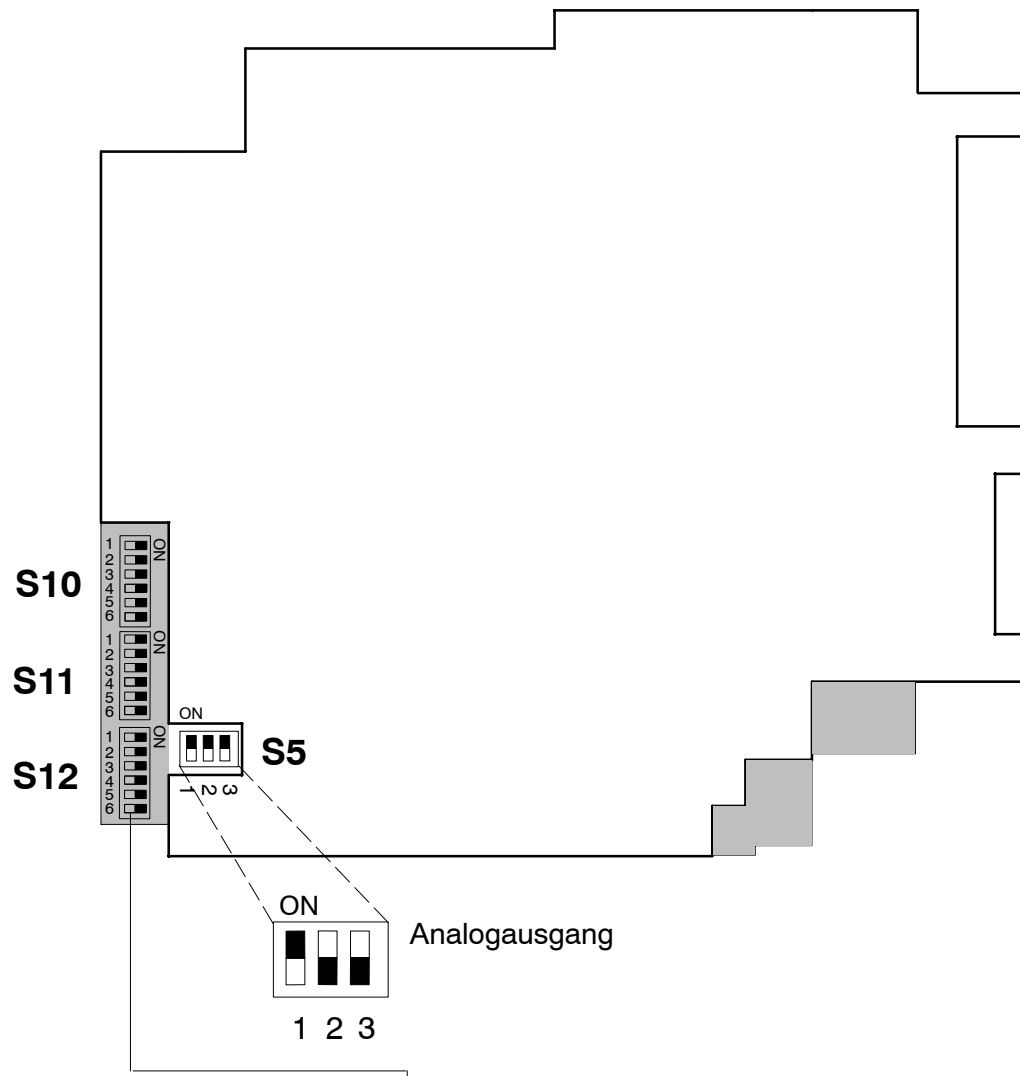



Abb. 2.1: Gehäuse öffnen, Lage der DIP-Schalter

Werkseinstellungen:

 **Untere** S10, S11 und
Platine: S12 und S5



Synchroni-
sation

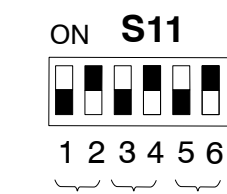

Analog-
ausgang

Brücken-
speise-
spannung

Eingangs-
bereich

Brücken-
art



Verstärkertyp



WARNUNG

Schalter-
positionen **dürfen nicht
verändert werden!**

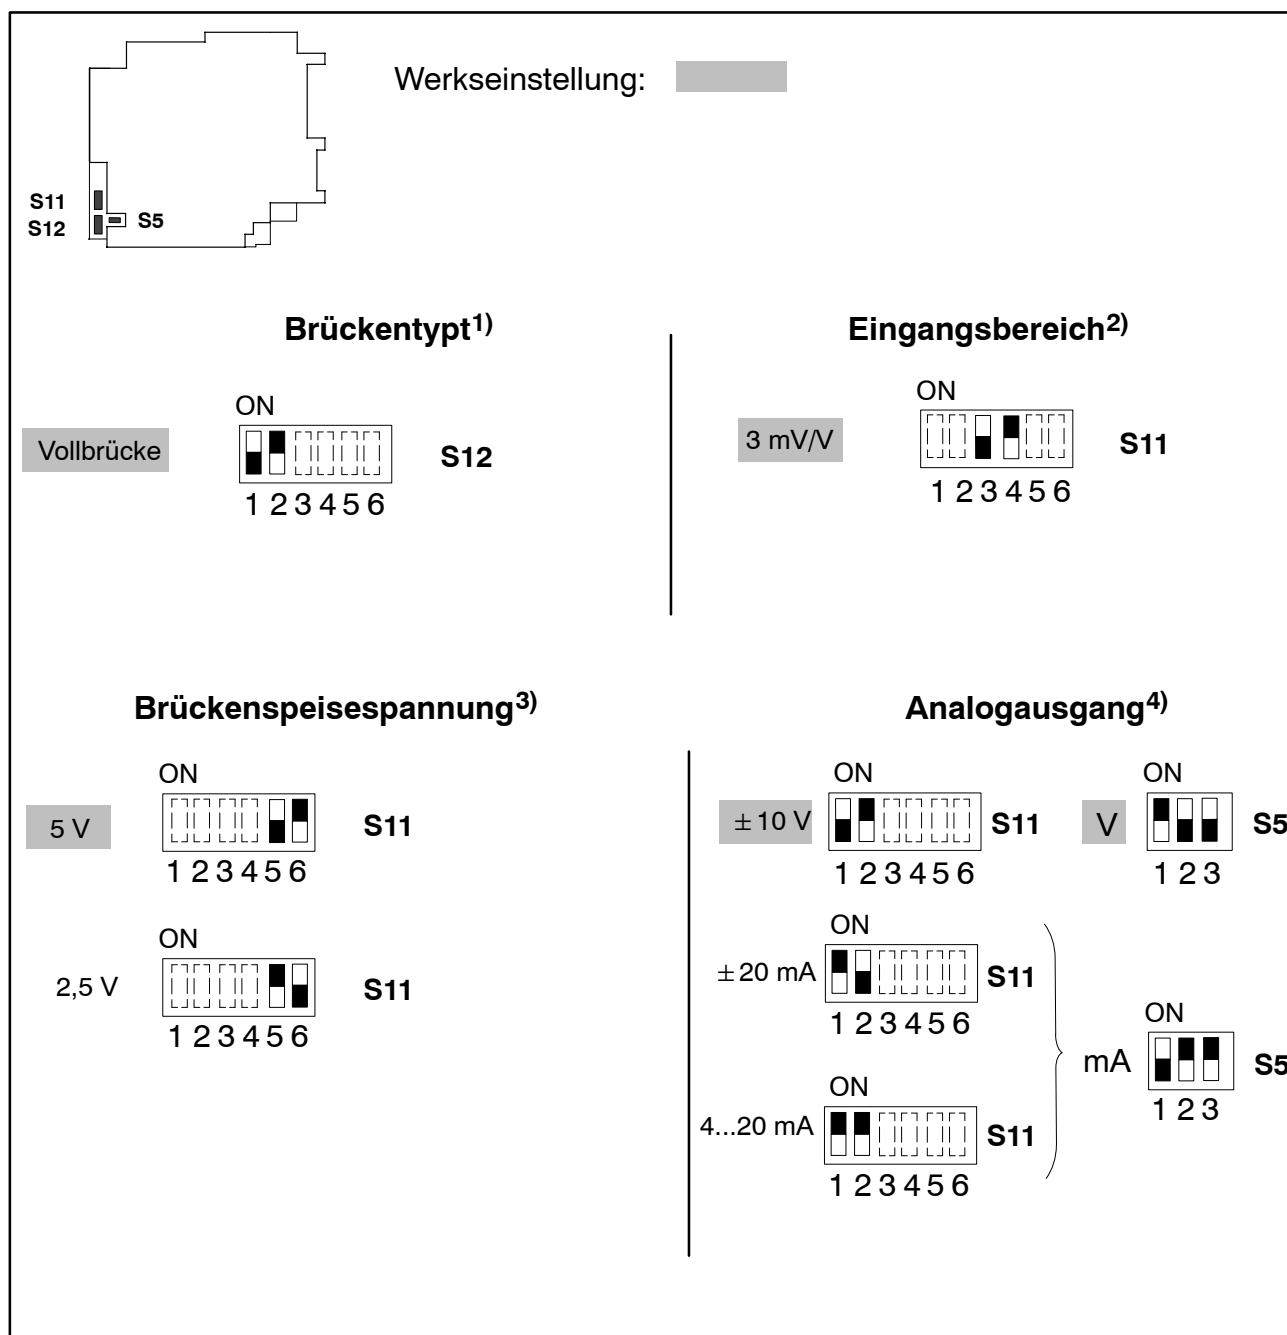


Abb. 2.2: Verstärker einstellen

- ¹⁾ Ansehen/Prüfen im Display unter der Gruppe AUFNEHMER, Parameter "Brück.Typ"; siehe Seite 25
- ²⁾ Ansehen/Prüfen im Display unter der Gruppe AUFNEHMER, Parameter "Eingang"; siehe Seite 25
- ³⁾ Ansehen/Prüfen im Display unter der Gruppe AUFNEHMER, Parameter "Speisung"; siehe Seite 25
- ⁴⁾ Ansehen/Prüfen im Display unter der Gruppe ANALOGAUSGANG, Parameter "ModusUa", siehe Seite 25

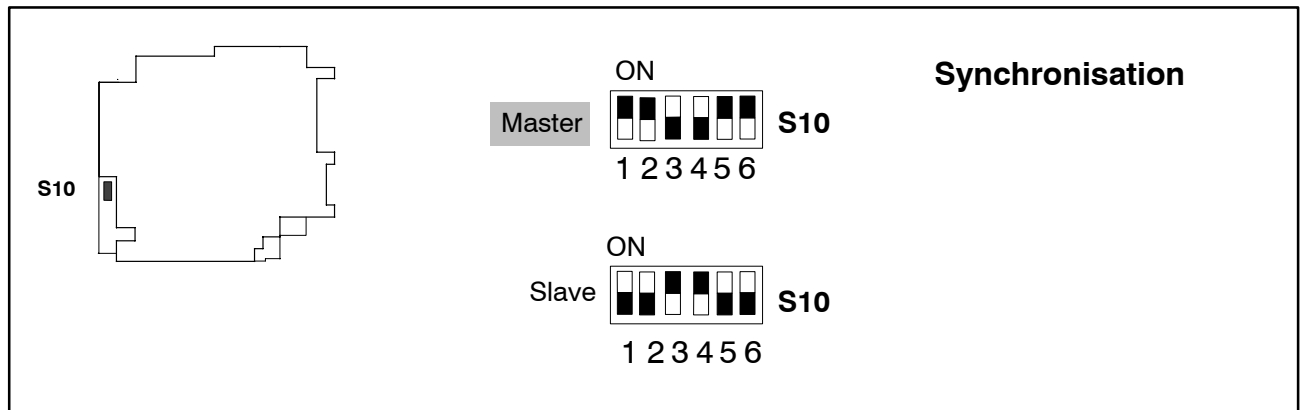


Abb. 2.3: Verstärker einstellen (Fortsetzung)

Bus-Abschlusswiderstand

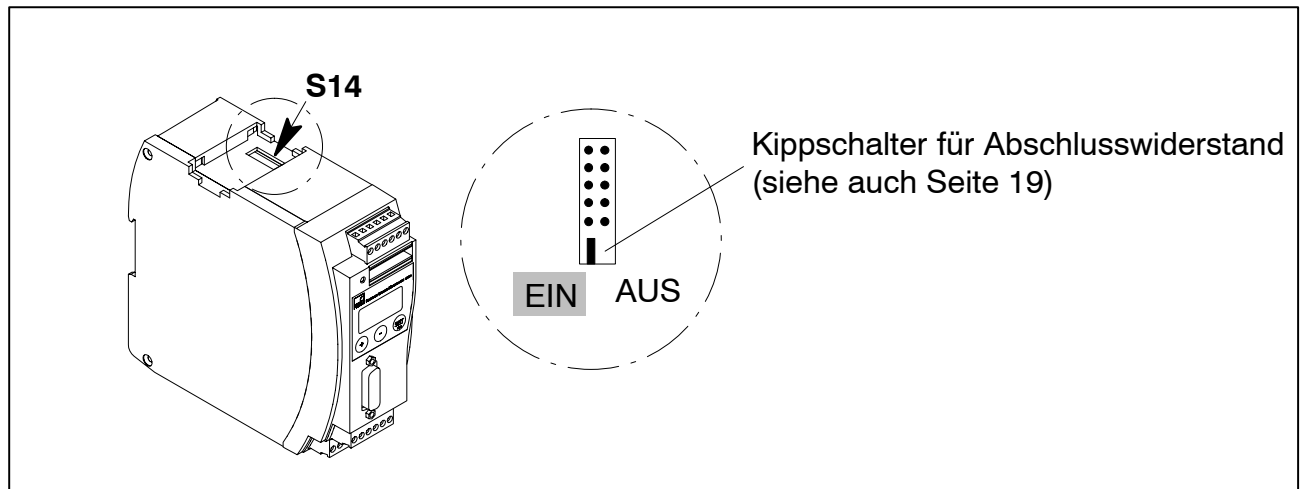


Abb. 2.4: Schalter für Abschlusswiderstand CAN-Bus (Prinzipbild)

3 Montage/Demontage des MP30

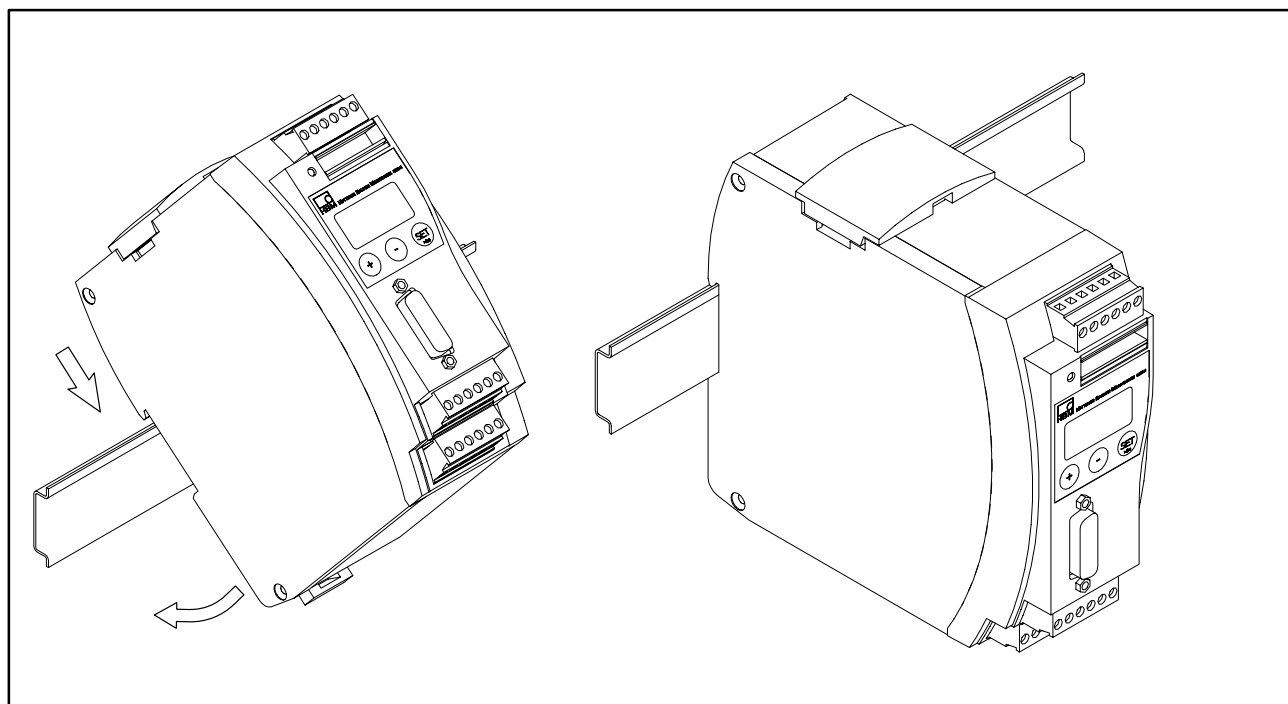


Abb. 3.1: Montieren auf eine Tragschiene

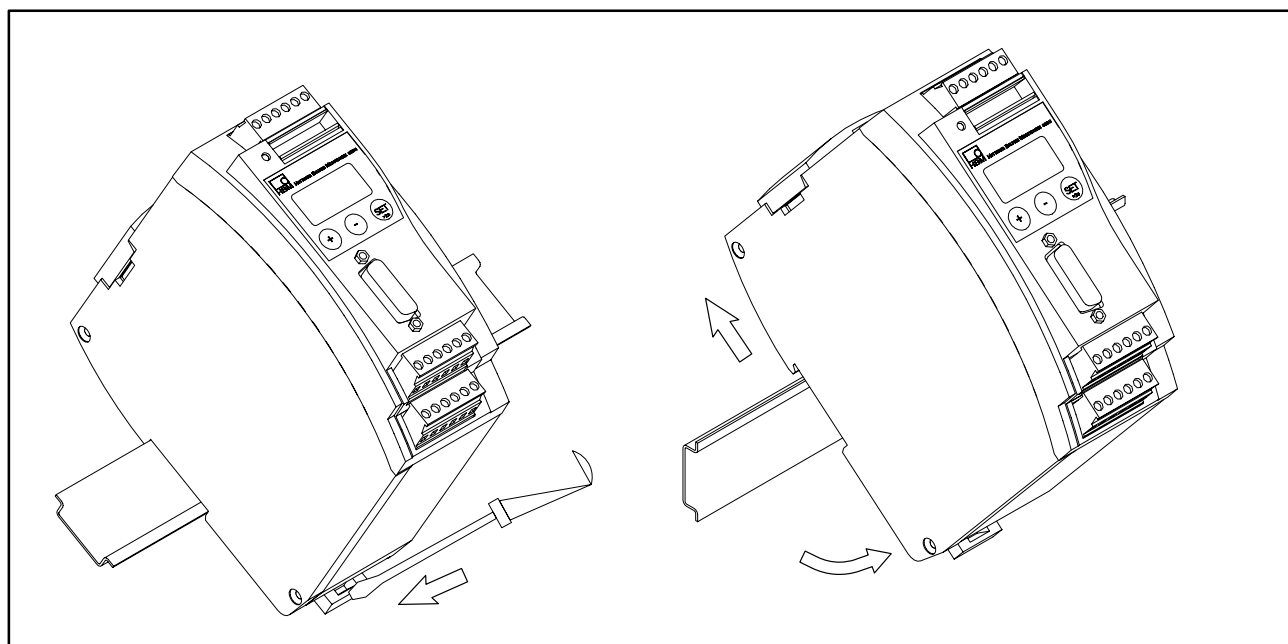


Abb. 3.2: Demontage



ACHTUNG

Die Tragschiene muss auf Schutzleiterpotential  liegen.

3.1 Mehrere Module verbinden

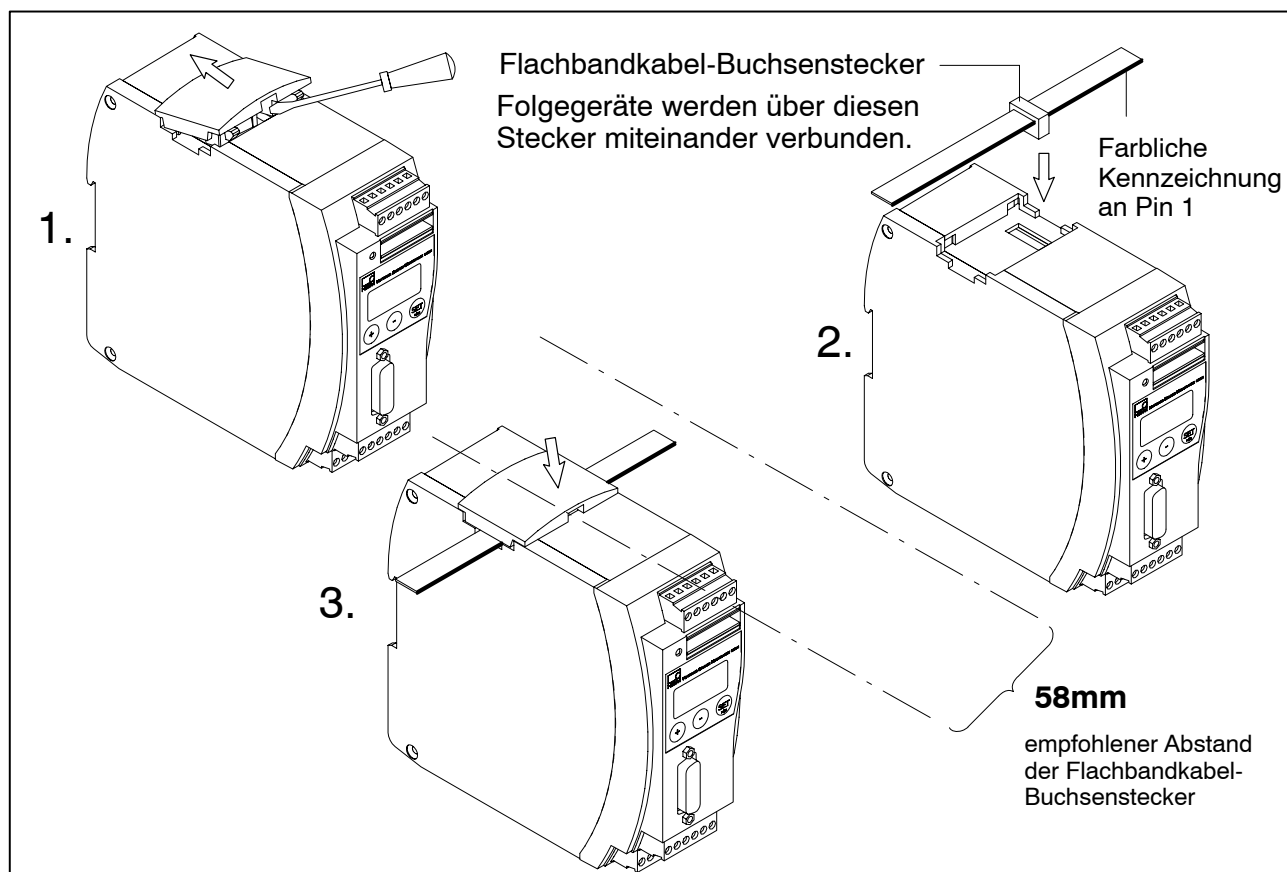


Abb. 3.3: Flachbandkabel anschließen

Mehrere MP30-Module können über ein Flachbandkabel verbunden werden. Dieses Kabel sorgt für die lokale Verbindung von Versorgungsspannung und Synchronisation zwischen den Modulen. Es sollten nicht mehr als acht Module über ein Flachbandkabel miteinander verbunden werden.

4 Anschließen




WARNUNG

Beachten Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes die Sicherheitshinweise.

4.1 Funktionsübersicht MP30

Lokale Verbindung von CAN-Bus, Versorgungsspannung und Synchronisation zwischen den Modulen

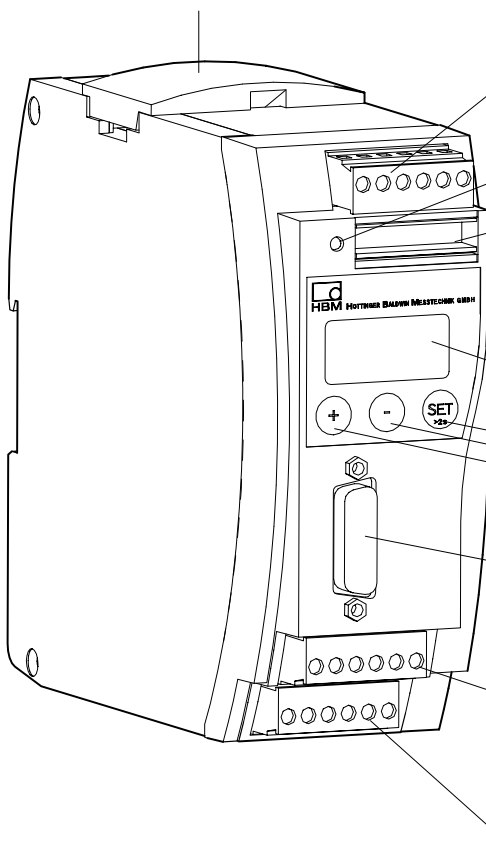

Steckklemme 1:

Spannungsversorgung und CAN-Bus, Synchronisation

LED

Steckklemme 2: (gleiche Belegung wie Steckklemme 1)

CAN-Adapter für PC/Laptop-Anschluss, Parametrieren über CAN-Bus

zweizeiliges LCD-Display

Drucksensitive Bedientasten

Aufnehmeranschluss (15poliger Sub-D-Stecker) inklusive Aufnehmerspeisung

Steckklemme 3:

Potentialgetrennte Steuereingänge (24 V-Pegel), Analogausgang

Steckklemme 4:

Potentialgetrennte Steuerausgänge (24 V-Pegel), Externe Versorgung der Steuerausgänge

4.2 Versorgungsspannung und Steerein-/ausgänge

Es stehen vier abziehbare Steckklemmen für das Anschließen zur Verfügung.

Spannungsversorgung anschließen:



WARNUNG

Das Modul MP30 muss an eine externe Versorgungsspannung von 18-30 V (24 V_{nom}) angeschlossen werden.

- Aderenden der Spannungsversorgung verdrehen und mit Aderendhülsen versehen.
- Aderenden an die Steckklemme 1 schrauben.
- Steckklemme in oberste Buchse stecken.
- Spannungsversorgung einschalten.

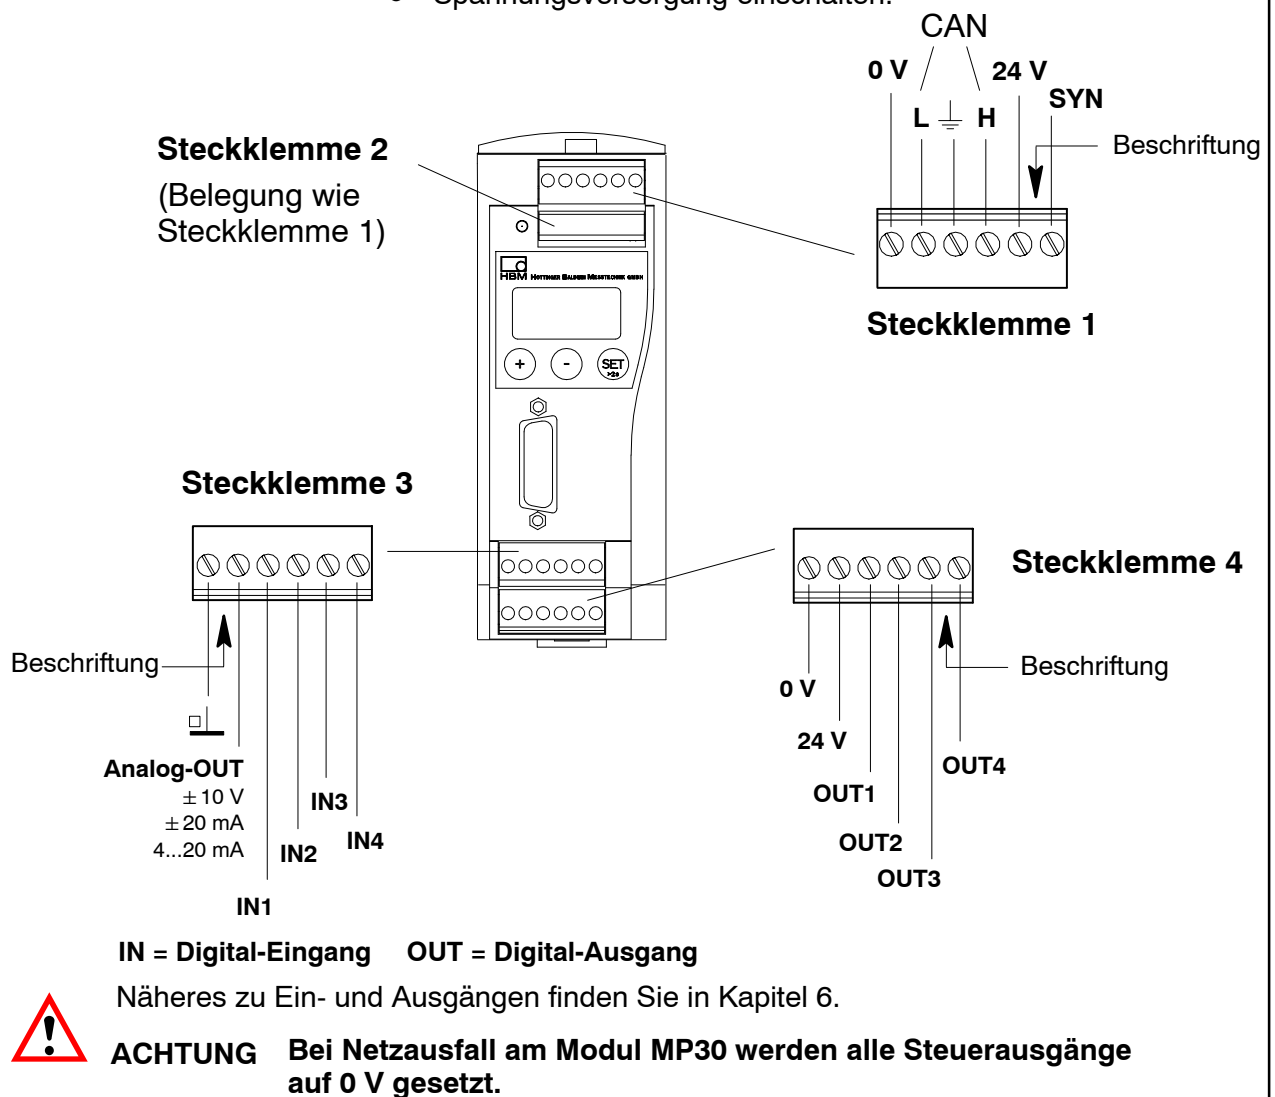


Abb. 4.1: Steckklemmenbelegung

Die 4 Steckklemmen sind kodiert, um sie verwechslungssicher auf die 4 Buchsen aufstecken zu können. Die Buchsen sind mit Kodierreitern, die Steckklemmen mit Kodierstiften versehen.

4.2.1 Externe Versorgungsspannung für die Steuerausgänge

Beispiel: SPS-Anschluss

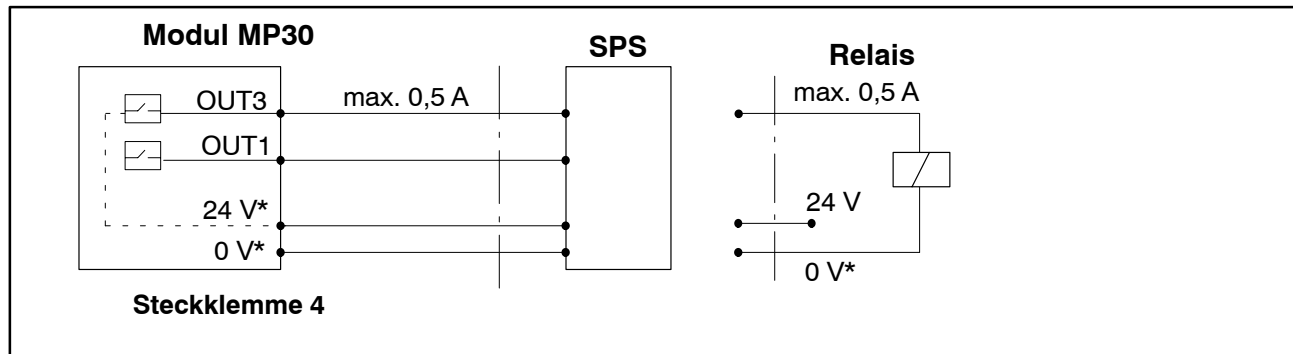


Abb. 4.2: Anschluss an eine SPS

Die **Steuereingänge** stehen auf Steckklemme 3, die **Steuerausgänge** auf Steckklemme 4 zur Verfügung und sind von der internen Versorgungsspannung galvanisch getrennt (siehe auch Kapitel 6, "Erklärung der wesentlichen Parameter").

- *) Die Steuerausgänge müssen mit einer externen Spannung (Masse **und** 24 V) versorgt werden.

4.3 Aufnehmer

An das Modul MP30 können Aufnehmer in DMS-Vollbrückenschaltung angeschlossen werden:

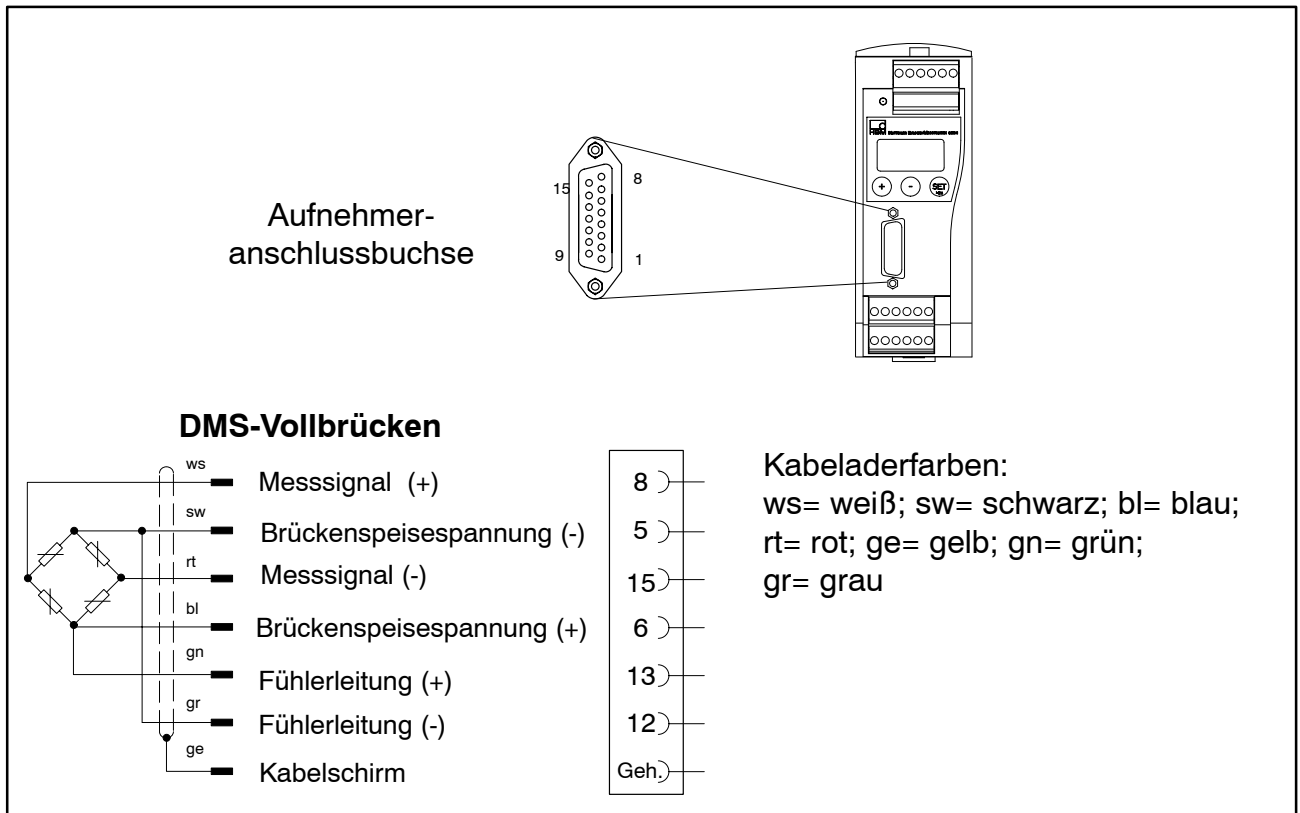


Abb. 4.3: Aufnehmeranschluss

Bei Anschluss eines Aufnehmers in **Vierleiter-Technik**, müssen die Fühlerleitungen mit der entsprechenden Brückenspeiseleitung (Pin 5 mit Pin 12, sowie Pin 6 mit Pin 13) verbunden werden¹⁾.

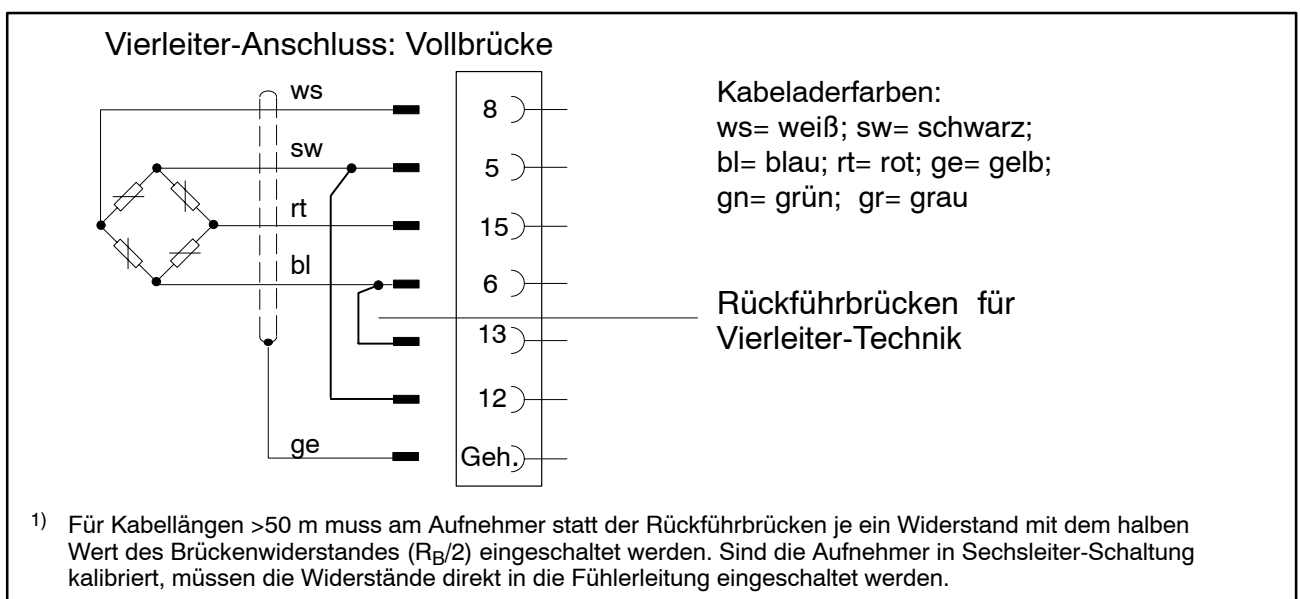


Abb. 4.4: Aufnehmeranschluss in Vierleiter-Technik



HINWEIS

Verwenden Sie zum Anschluss der Aufnehmer Standardkabel von HBM. Bei Verwendung anderer geschirmter, kapazitätsarmer Messkabel legen Sie den Schirm des Aufnehmerkabels entsprechend dem HBM-Greenline-Konzept (Druckschrift S1577) auf das Steckergehäuse. Damit ist der EMV-Schutz gewährleistet.

4.3.1 Betrieb mit Zenerbarrieren

Bei Betrieb mit Zenerbarrieren ist die Speisespannung auf 2,5 V zu verringern, indem auf der oberen Platine die Brücke **Br1** geschlossen wird und DIP-Schalter S11 auf 2,5 V gestellt wird.

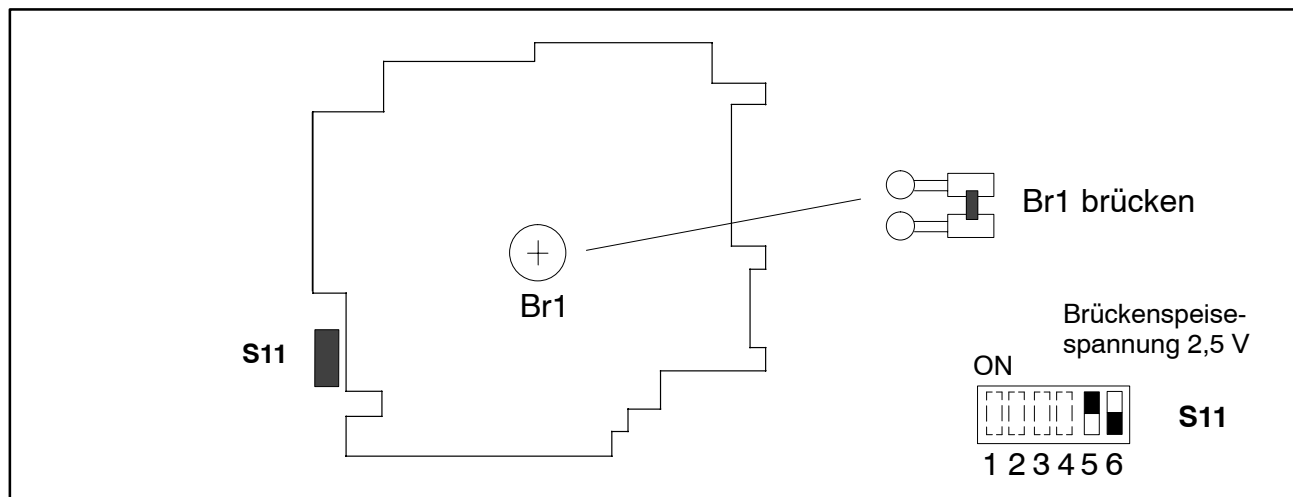


Abb. 4.5: Brücken von Br1 bei Zenerbarrieren



HINWEIS

Aufnehmerwiderstände $< 100 \, \Omega$ können mit Zenerbarrieren und dem MP30 nicht betrieben werden.

4.4 CAN-Schnittstelle

Der CAN-Bus wird über die Steckklemme 1 angeschlossen. In einem Bus-Segment dürfen maximal 32 CAN-Teilnehmer angeschlossen werden - mit jeweils unterschiedlichen CAN-Adressen - (nach CANopen-Spezifikation). Der CAN-Bus benötigt im ersten und letzten Busteilnehmer einen Abschlusswiderstand von 120 Ω . Die Bus-Leitung darf maximal zwei Abschlusswiderstände aufweisen. Im Modul MP30 ist ein Abschlusswiderstand integriert, der durch den Kippschalter S14 aktiviert wird (siehe Seite 11).

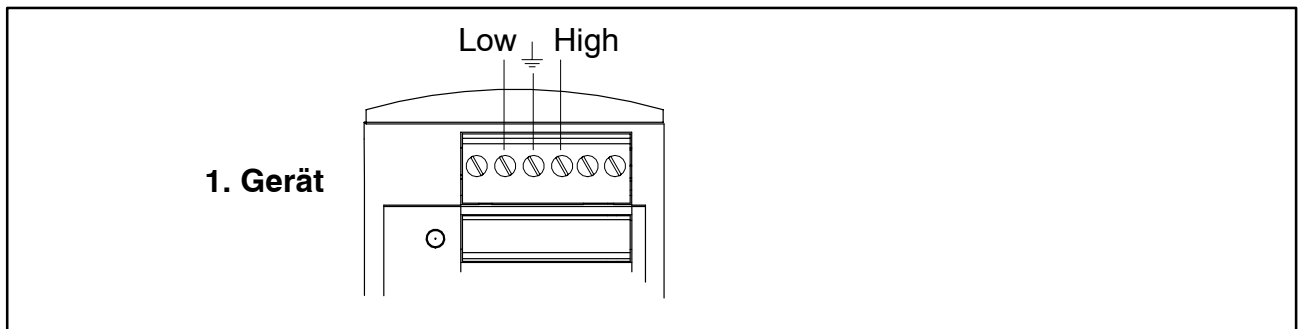


Abb. 4.6: CAN-Schnittstelle anschließen

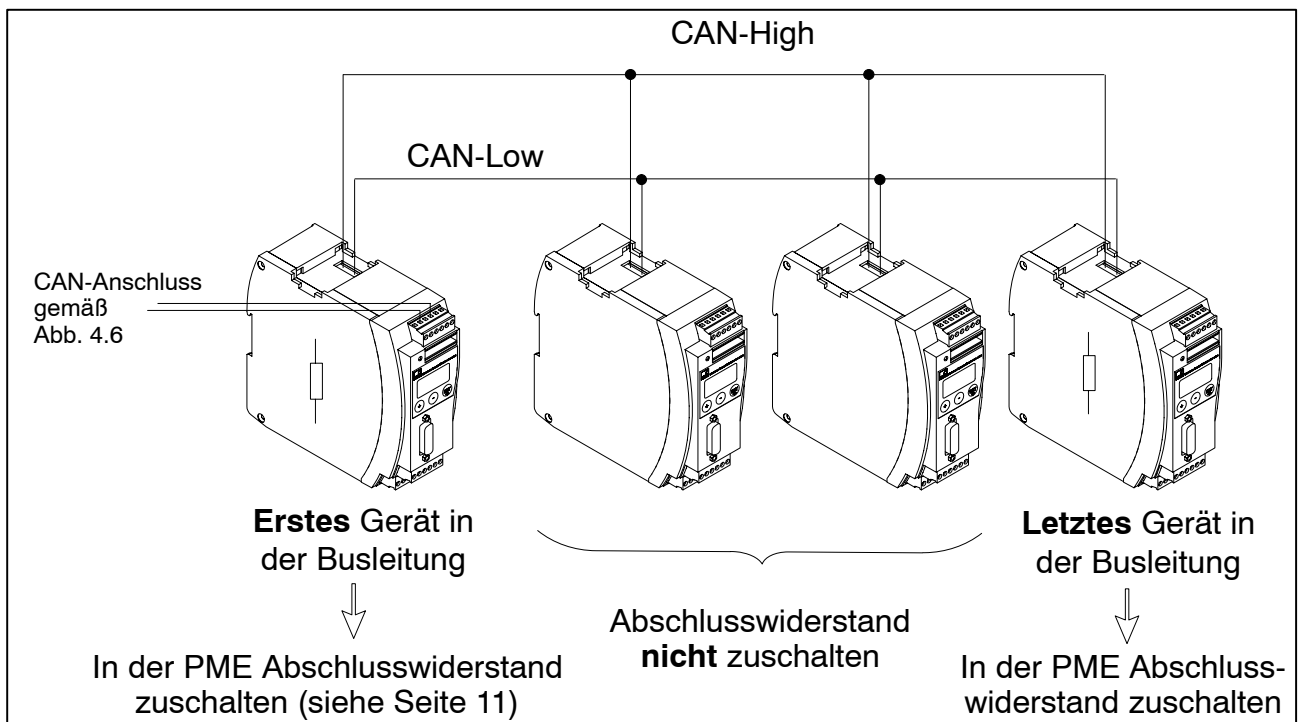


Abb. 4.7: CAN-Bus-Betrieb mit mehreren Modulen (nach Norm maximal 32)



HINWEIS

Ist das erste bzw. letzte Gerät in der Bus-Leitung kein PME-Modul, so muss an diesen Fremdgeräten jeweils ein 120 Ω -Widerstand zugeschaltet werden.

4.5 Synchronisieren

Synchronisieren ist empfehlenswert, wenn

- die Aufnehmerkabel mehrerer Geräte nebeneinander verlegt sind
- die Messstellen ungeschirmt dicht nebeneinander liegen

Die Synchronisierung verhindert, dass es durch Trägerfrequenzdifferenzen zu störenden Überlagerungen kommt.

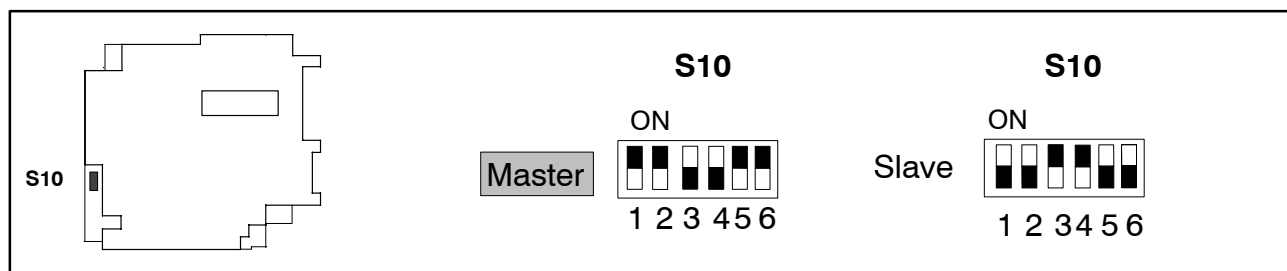


Abb. 4.8: Synchronisation einstellen


Zur Synchronisation mehrerer Module ist **ein** Gerät als Master zu deklarieren. Die übrigen Geräte sind auf Slave einzustellen.

Die Synchronisation zwischen den Modulen sollte immer - auch wenn Sie ohne CAN-Bus arbeiten - über das Flachbandkabel erfolgen.

5 Einstellen und Bedienen (MP30)

5.1 Bedienphilosophie

Anzeige im Messbetrieb:

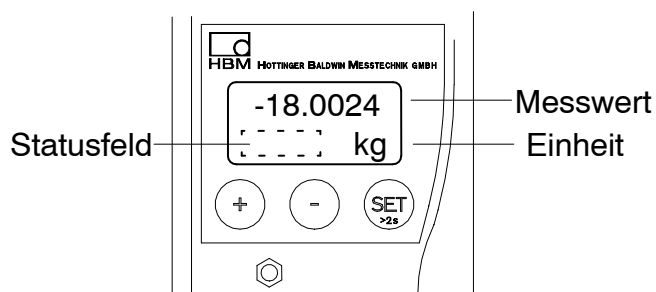

↑ Blinkt im Statusfeld, wenn Parameterwert editierbar

Die Tasten \oplus \ominus sind drucksensitiv:

Taste gedrückt halten - Wert läuft durch (stärker drücken-schnellerer Durchlauf)

Taste kurz drücken - Wert einzeln weiterschalten

Funktion der Tasten:




1. Vom Messbetrieb in den Eingabemodus wechseln
2. Den ersten Parameter innerhalb der Gruppe wählen.
3. Eingabe bestätigen
4. Zurück in den Messbereich (2 sec drücken)



Parameter/Gruppe auswählen




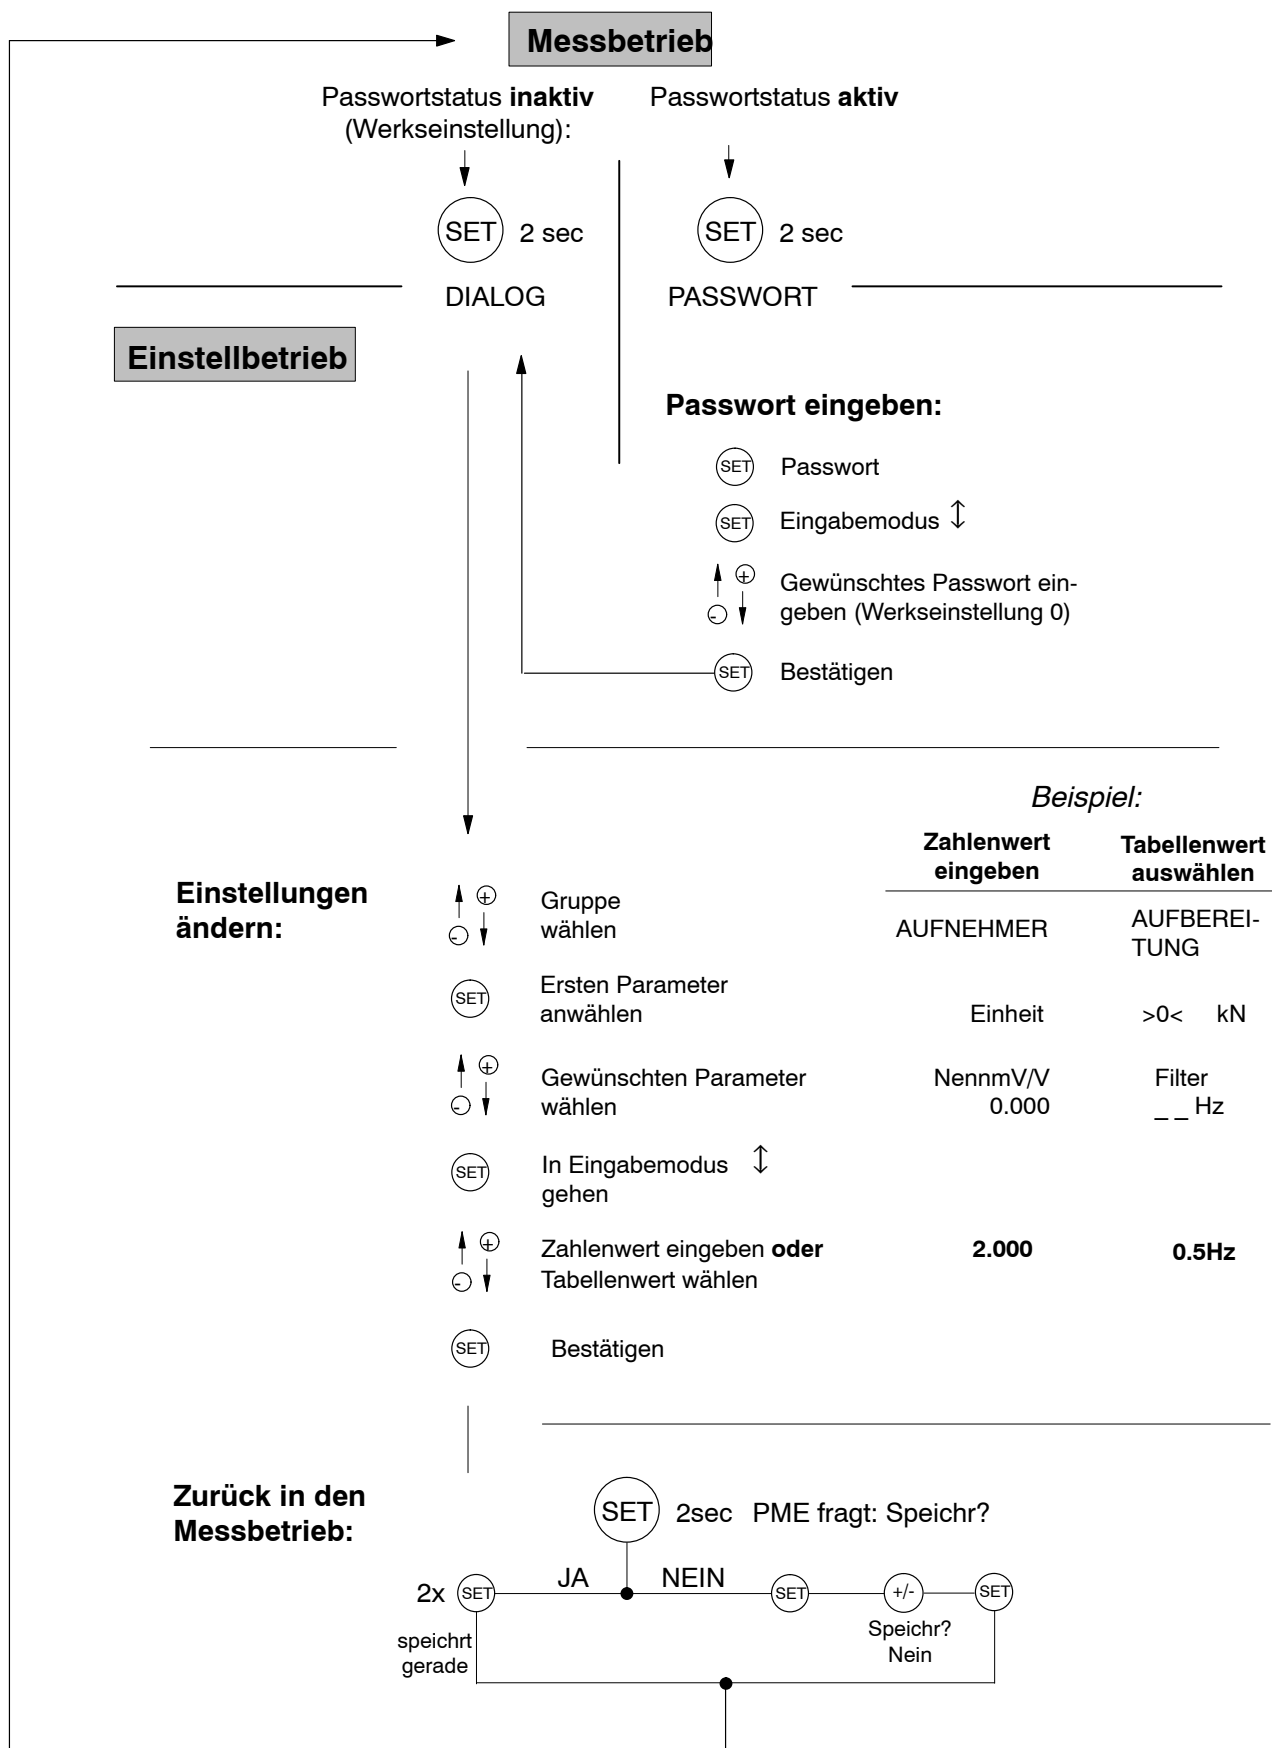

Während des Messens können Sie sich - durch Drücken von \oplus \ominus - im Display ansehen:

1. den Anzeigemodus
2. den Zustand von Eingang und Ausgang
3. die Fehlerarten (FEHLER)

Im Statusfeld erscheinen zusätzlich die Symbole **!** und $\triangleleft \triangle$.

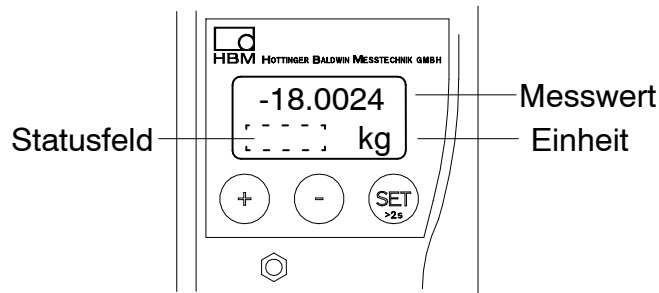

	Symbol im Statusfeld	Anzeigemodus
	kein Zeichen	Bruttosignal
	>T<	Nettosignal
	$\uparrow \text{---} \text{---}$	Maximales Spitzenwertsignal
	$\downarrow \text{---} \text{---}$	Minimales Spitzenwertsignal
	$\updownarrow \text{---} \text{---}$	Spitze/Spitze-Signal
	mV/V	Eingangssignal
	V oder mA	Analogausgangssignal
	Ausg <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Eing <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> gesetzt, <input type="checkbox"/> nicht gesetzt Zustand von Eingang und Ausgang
	z.B. SpwtMax	Fehlermeldungen Während des Messens weist das Zeichen ! auf einen Fehler des Modules hin. Die aufgetretenen aktuellen Fehler werden im Anzeigemodus "FEHLER" (erreichbar mit \oplus) automatisch nacheinander angezeigt. *)
Statusfeld	!	Fehler aufgetreten
	$\triangleleft \triangle$	Stillstands-Zustand eingetreten

*) siehe Kapitel 8 "Fehlermeldungen", Seite 58

5.2 Inbetriebnahme

- Stellen Sie die DIP-Schalter entsprechend Kapitel 2 (Seite 9 und 10) ein.

Beispiel:

Aufnehmertyp und Nenndaten	Brückenart	Brückenspeisungsspannung	Eingangsbereich
DMS-Kraftaufnehmer 2 mV/V=20 kN	Vollbrücke	5 V	3 mV/V

- Schließen Sie, wie in den Kapiteln 4.2 und 4.3 beschrieben, das Stromversorgungskabel und den Aufnehmer an das Modul an.



ACHTUNG

Beachten Sie hierbei die Sicherheitshinweise!

- Schalten Sie die Stromversorgung ein.
Das Gerät führt einen Funktionstest durch (ca. 15 sec) und befindet sich dann - bei ordnungsgemäßigem Verlauf - im Messbetrieb. **Während des Funktionstests bleiben die Steuerausgänge auf 0 V.**



HINWEIS

Erscheint hier die Fehlermeldung HardwOvf, lesen Sie bitte in Kapitel 8 "Fehlermeldungen" weiter.

Zusätzlich zeigt Ihnen die gelbe LED die Messbereitschaft des MP30 an.

Leuchtet die LED Rot, lesen Sie bitte ebenfalls in Kapitel 8 "Fehlermeldungen" weiter.

5.3 Übersicht aller Gruppen und Parameter

<div> <div>SET</div> <div> <div>+</div> <div>-</div> <div>→</div> <div>Gruppen</div> </div> </div>												
	DIALOG	PARASATZ	ANZEIGE	AUFNEHMER	EIN-MESSEN	AUFBEREITUNG	ANALOG-AUSGANG	GRENZW. 1...4	SPITZWRT	EIN/AUSG	CAN-BUS	ZUSATZFUNKTION
<div> <div>SET</div> <div> <div>+</div> <div>-</div> </div> <div> <div>Up</div> <div>Down</div> </div> <div>Übersicht der Parameter</div> </div>	Passwort	Laden?	DezPunkt	Einheit	P1Messn?	>0< setz.?	Quelle Ua	Freigabe	Freigabe	Ausgang1	Baudrate	Verst Typ
	PassStat	Speichr?	ZiffSprg	Brück.Typ	P1 mV/V	>0<kN ¹⁾	Modus Ua	Quelle	Eing.Min	Mode Aus1	Adresse	PrgVers
	Sprache	HPTGR	HPTGR	Speisung	P1 kN ¹⁾	>0<speich	Null kN ¹⁾	Richtung	Eing.Max	Ausgang2	Profil	>0<Rf kN ¹⁾
	E.ParaS			Eingang	P2Messn?	>T< setz.?	Null V	Pegl kN ¹⁾	SpLöschn	Mode Aus2	Ausgabe	StillAnz
	E.Anzeig			Null mV/V	P2 mV/V	>T<kN ¹⁾	Endw kN ¹⁾	Hyst kN ¹⁾	└─ kN/s ¹⁾	Ausgang3	AusgR. ms	SZeit ms
	E.Aufneh			Null kN ¹⁾	P2 kN ¹⁾	>T<speich	Endw V	EinVz ms	HPTGR	Mode Aus3	PDO-Frmt	SAmp kN ¹⁾
	E.Einmes			Nenn mV/V	HPTGR	Filter	HPTGR	AusVz ms		Ausgang4	HPTGR	HW Synchr
	E.Aufber			Nenn kN ¹⁾		FiltChar		HPTGR		Mode Aus4		Tastatur
	E.Analog			HPTGR		AutoCal				Nullst.		SNr
	E.Grnzw					HPTGR				Tarier.		HW-Vers.
	E.Spitzw									SpMomMax		HPTGR
	E.E/A									SpHltMax		
	E.CAN									SpMomMin		
	E.Zusatz									SpHltMin		
	HPTGR									ParaCod1		
										ParaCod2		
										AutoCal		
										EingFkt.		
										HPTGR		

Voreingestellt mit DIP-Schaltern, **HPTGR** mit


SET

 zurück zur Gruppe


1) Je nach gewählter Einheit


5.3.1 Einstellen aller Parameter


26

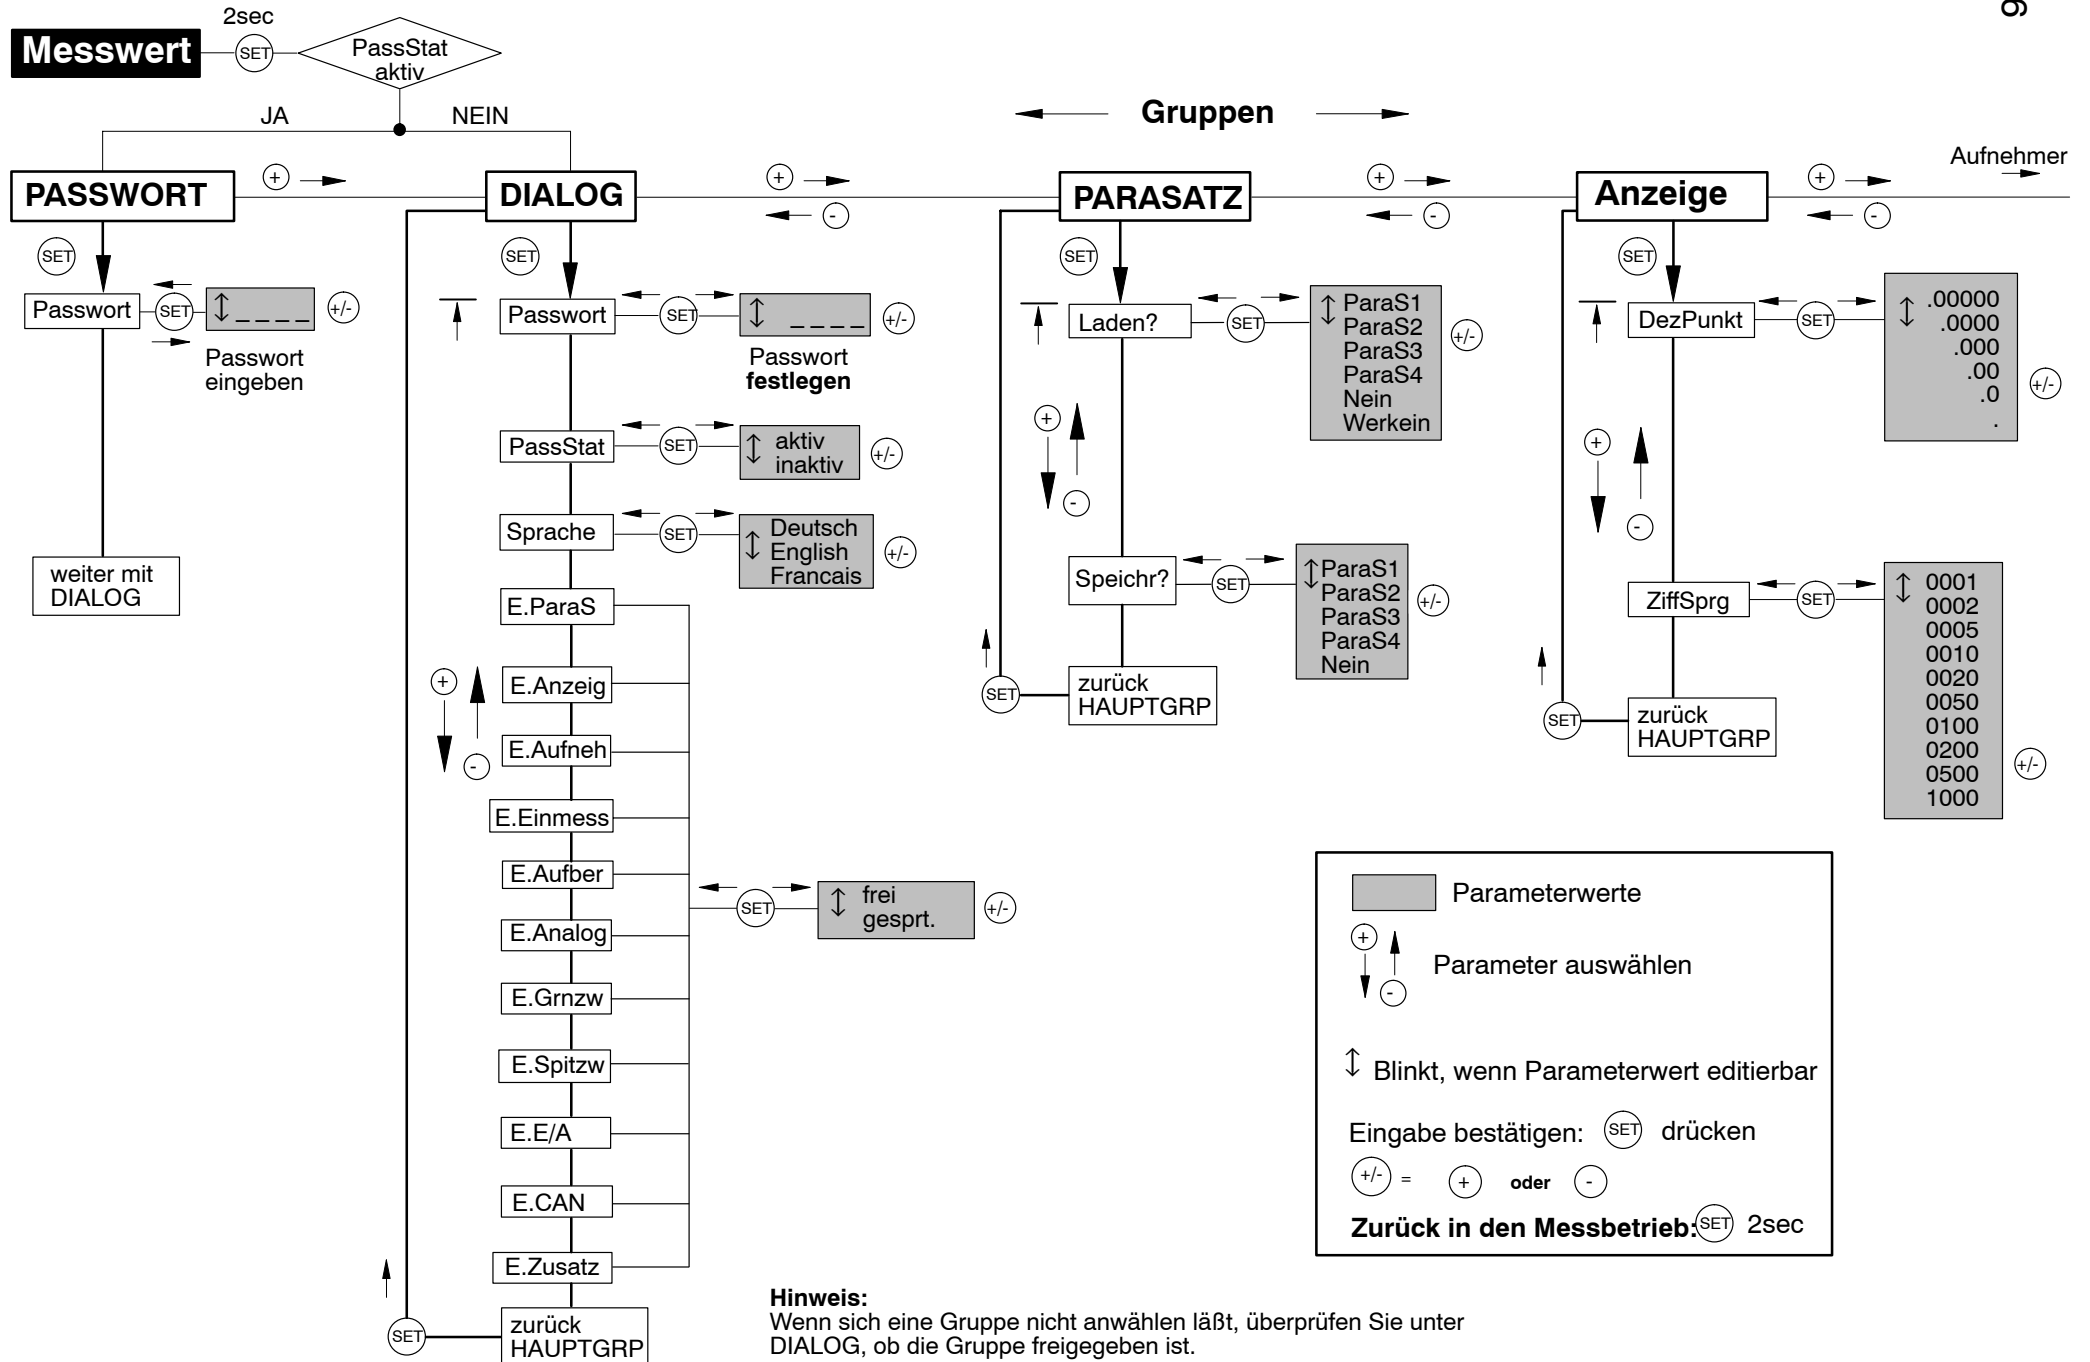


Gruppen

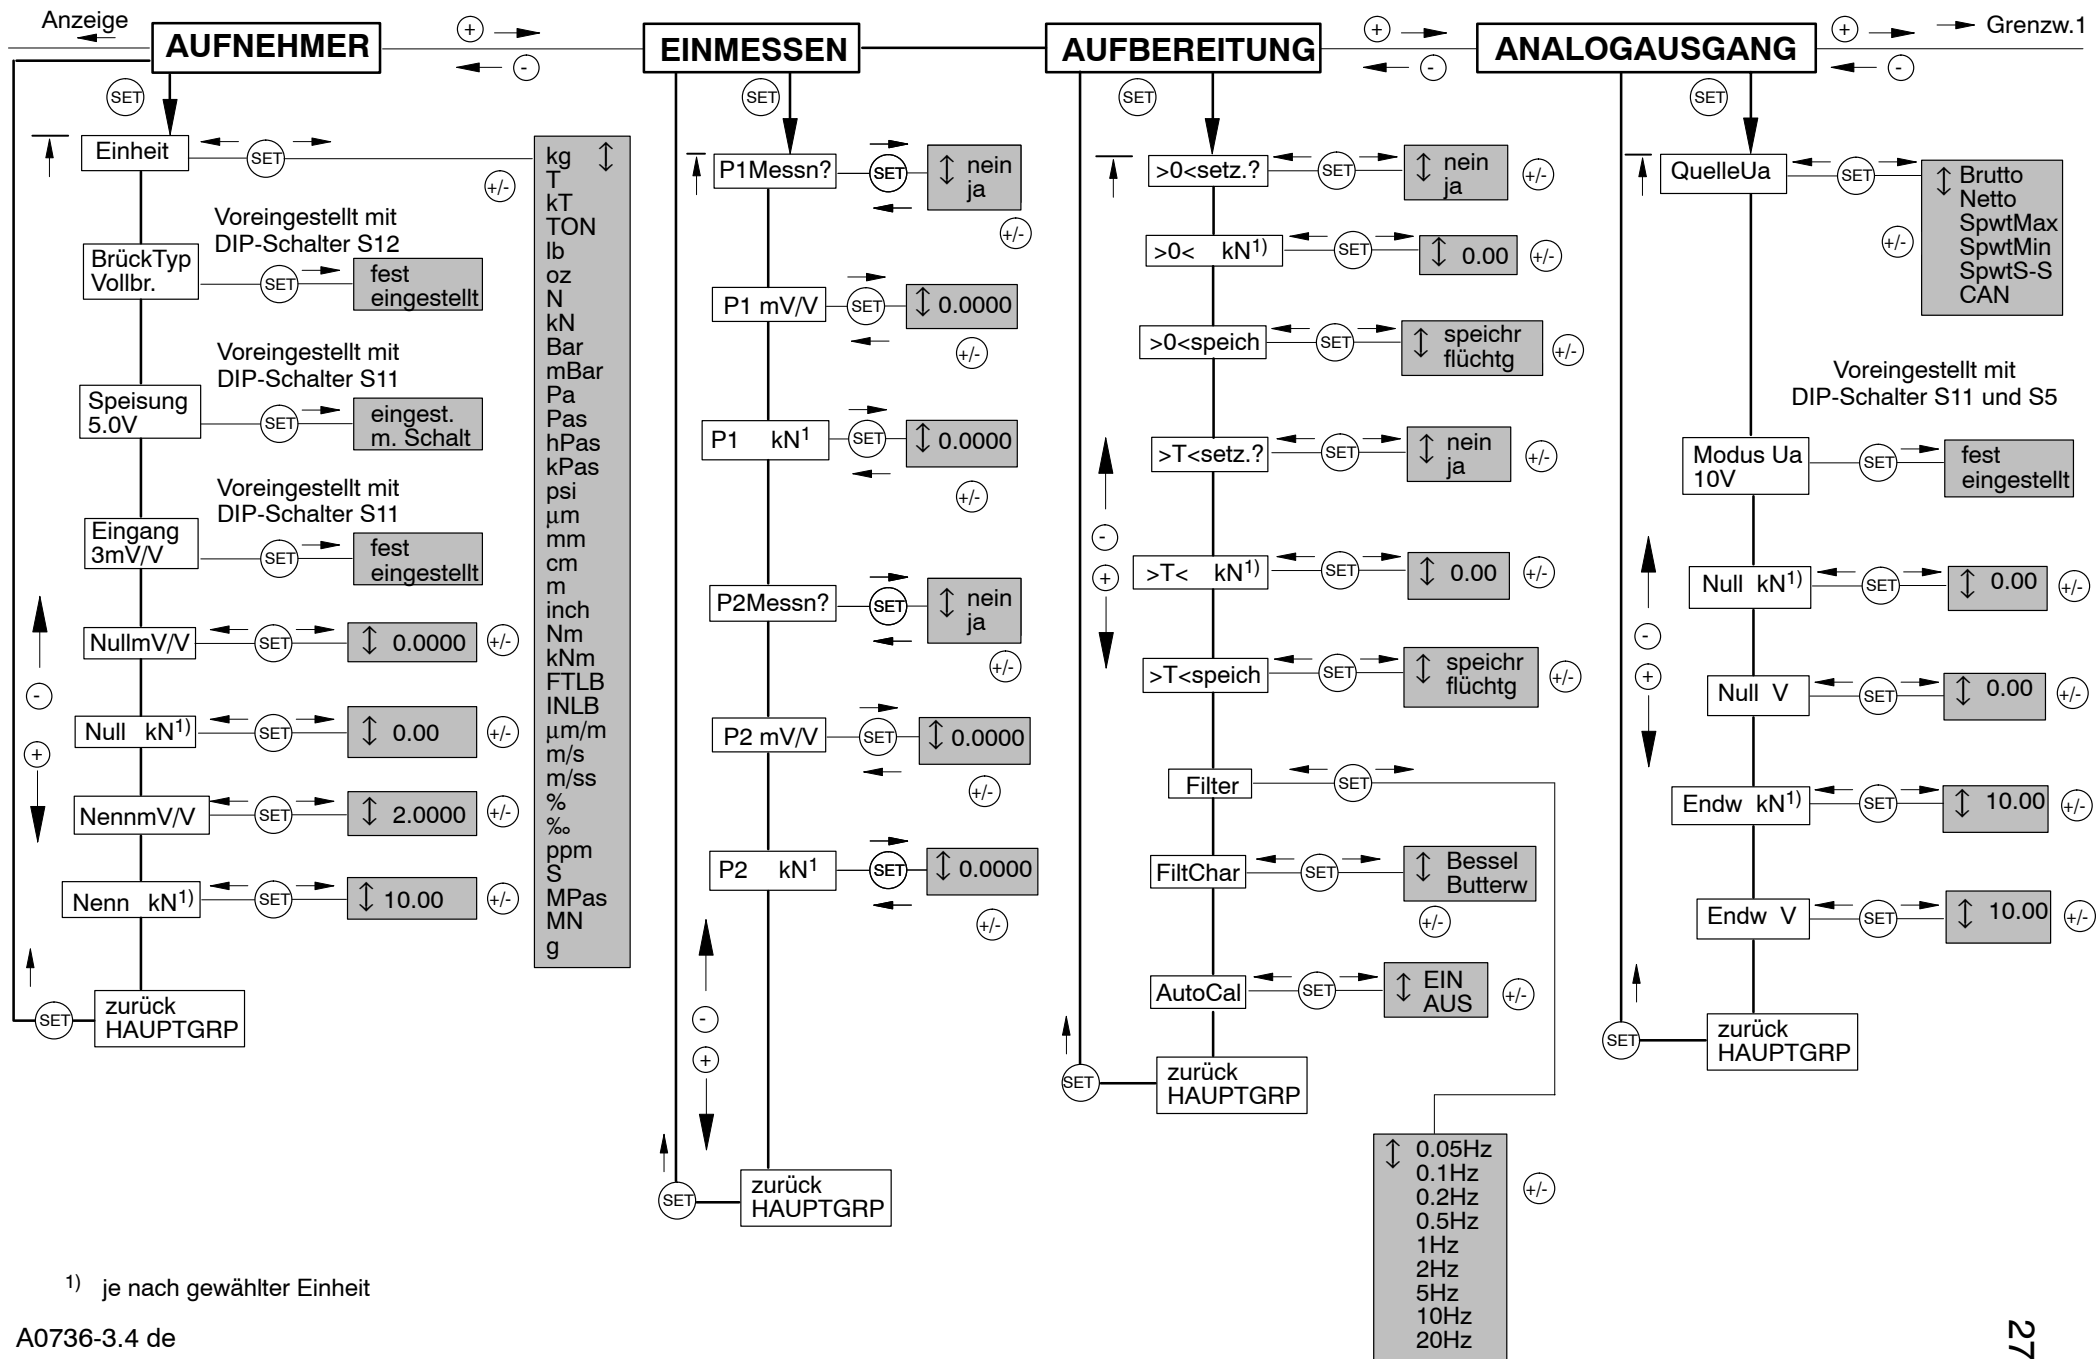


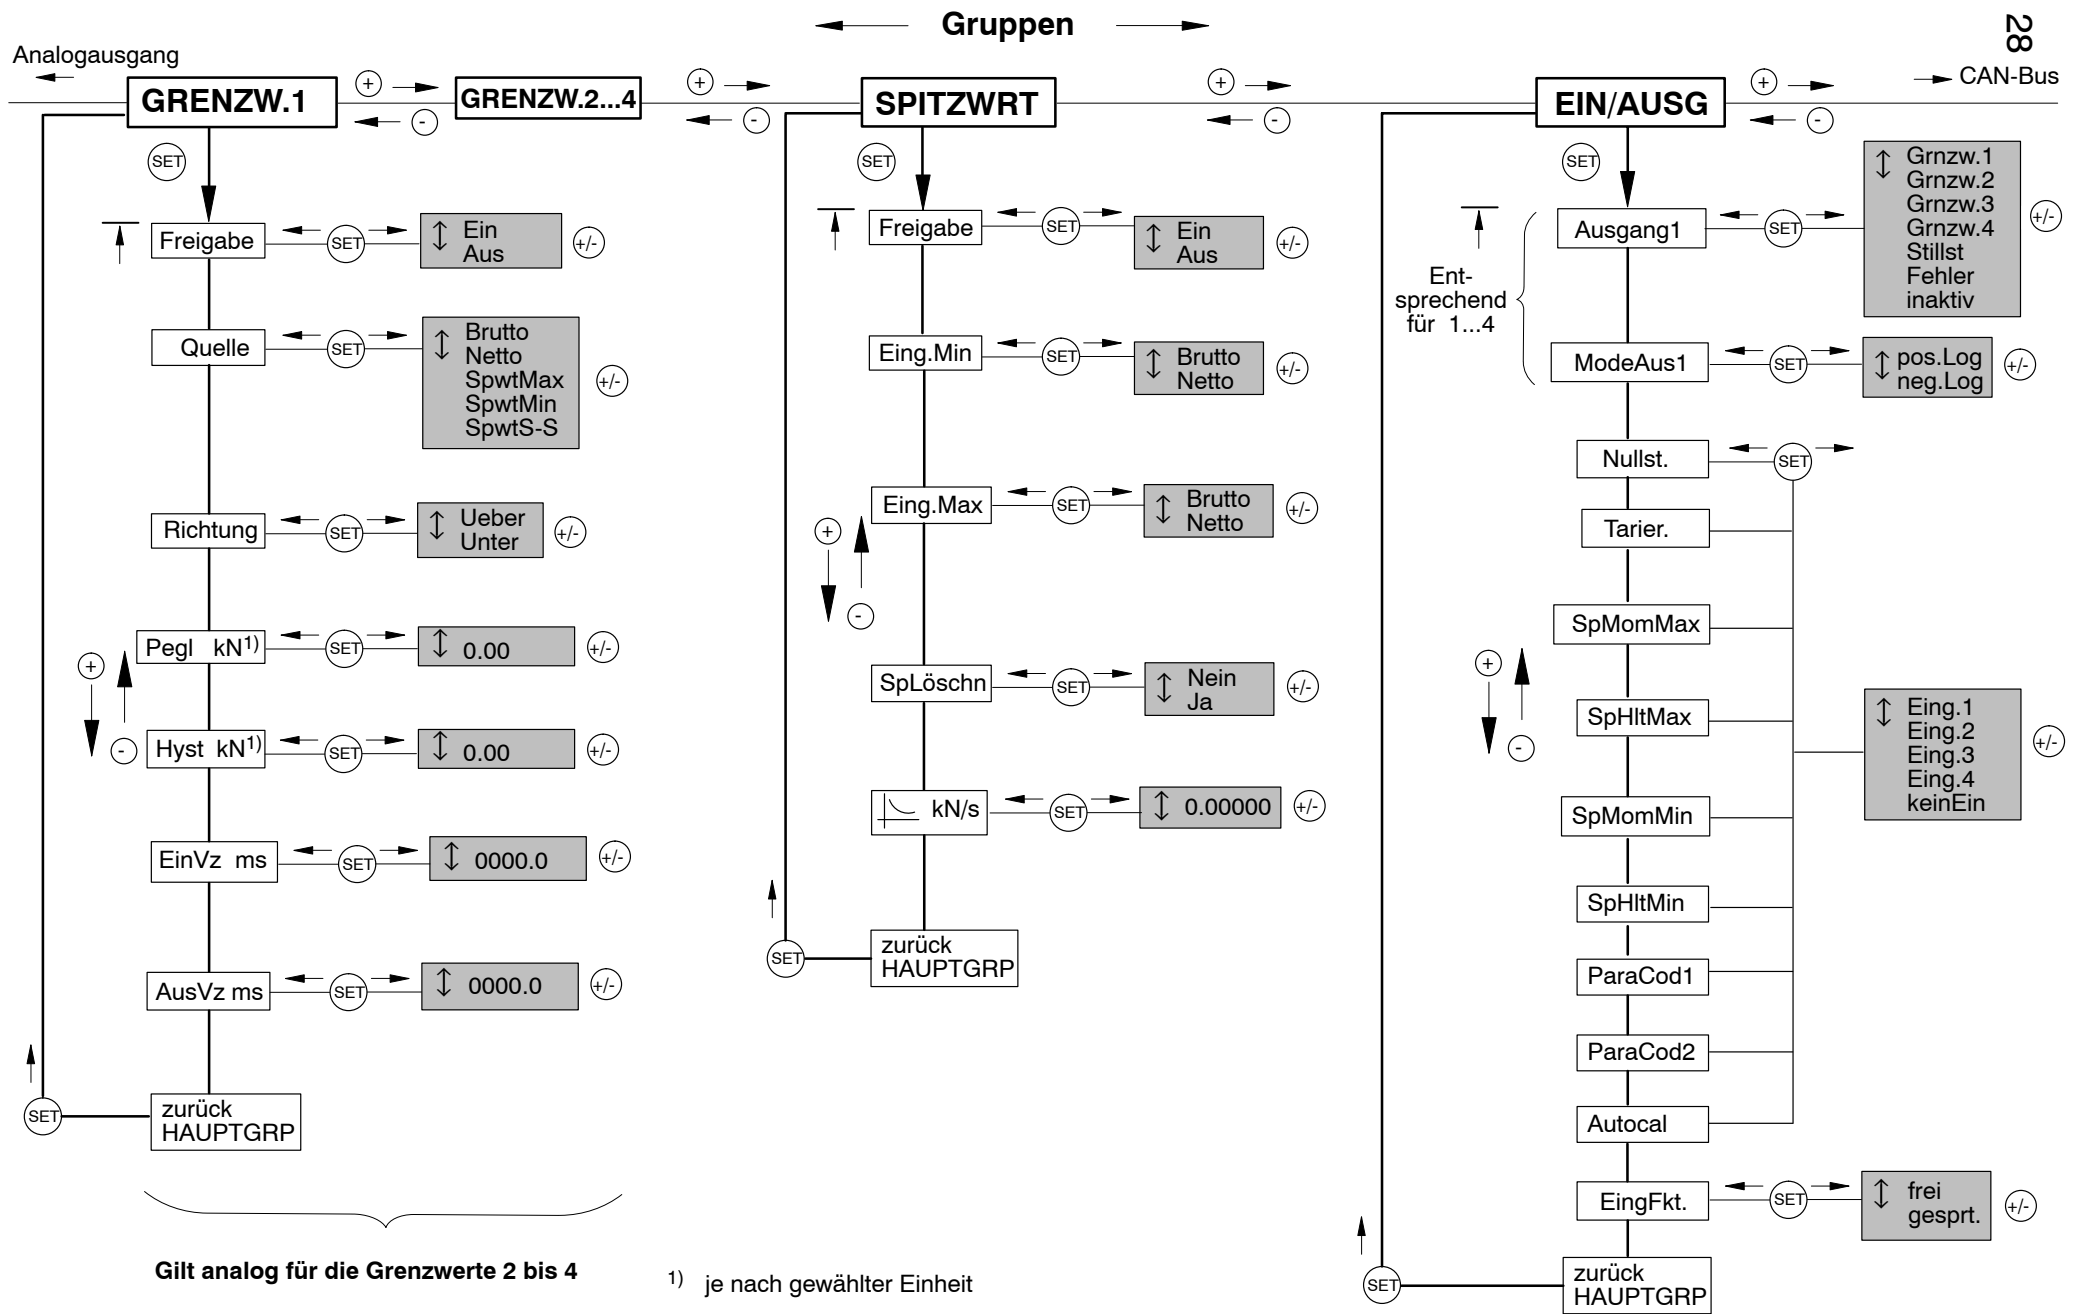



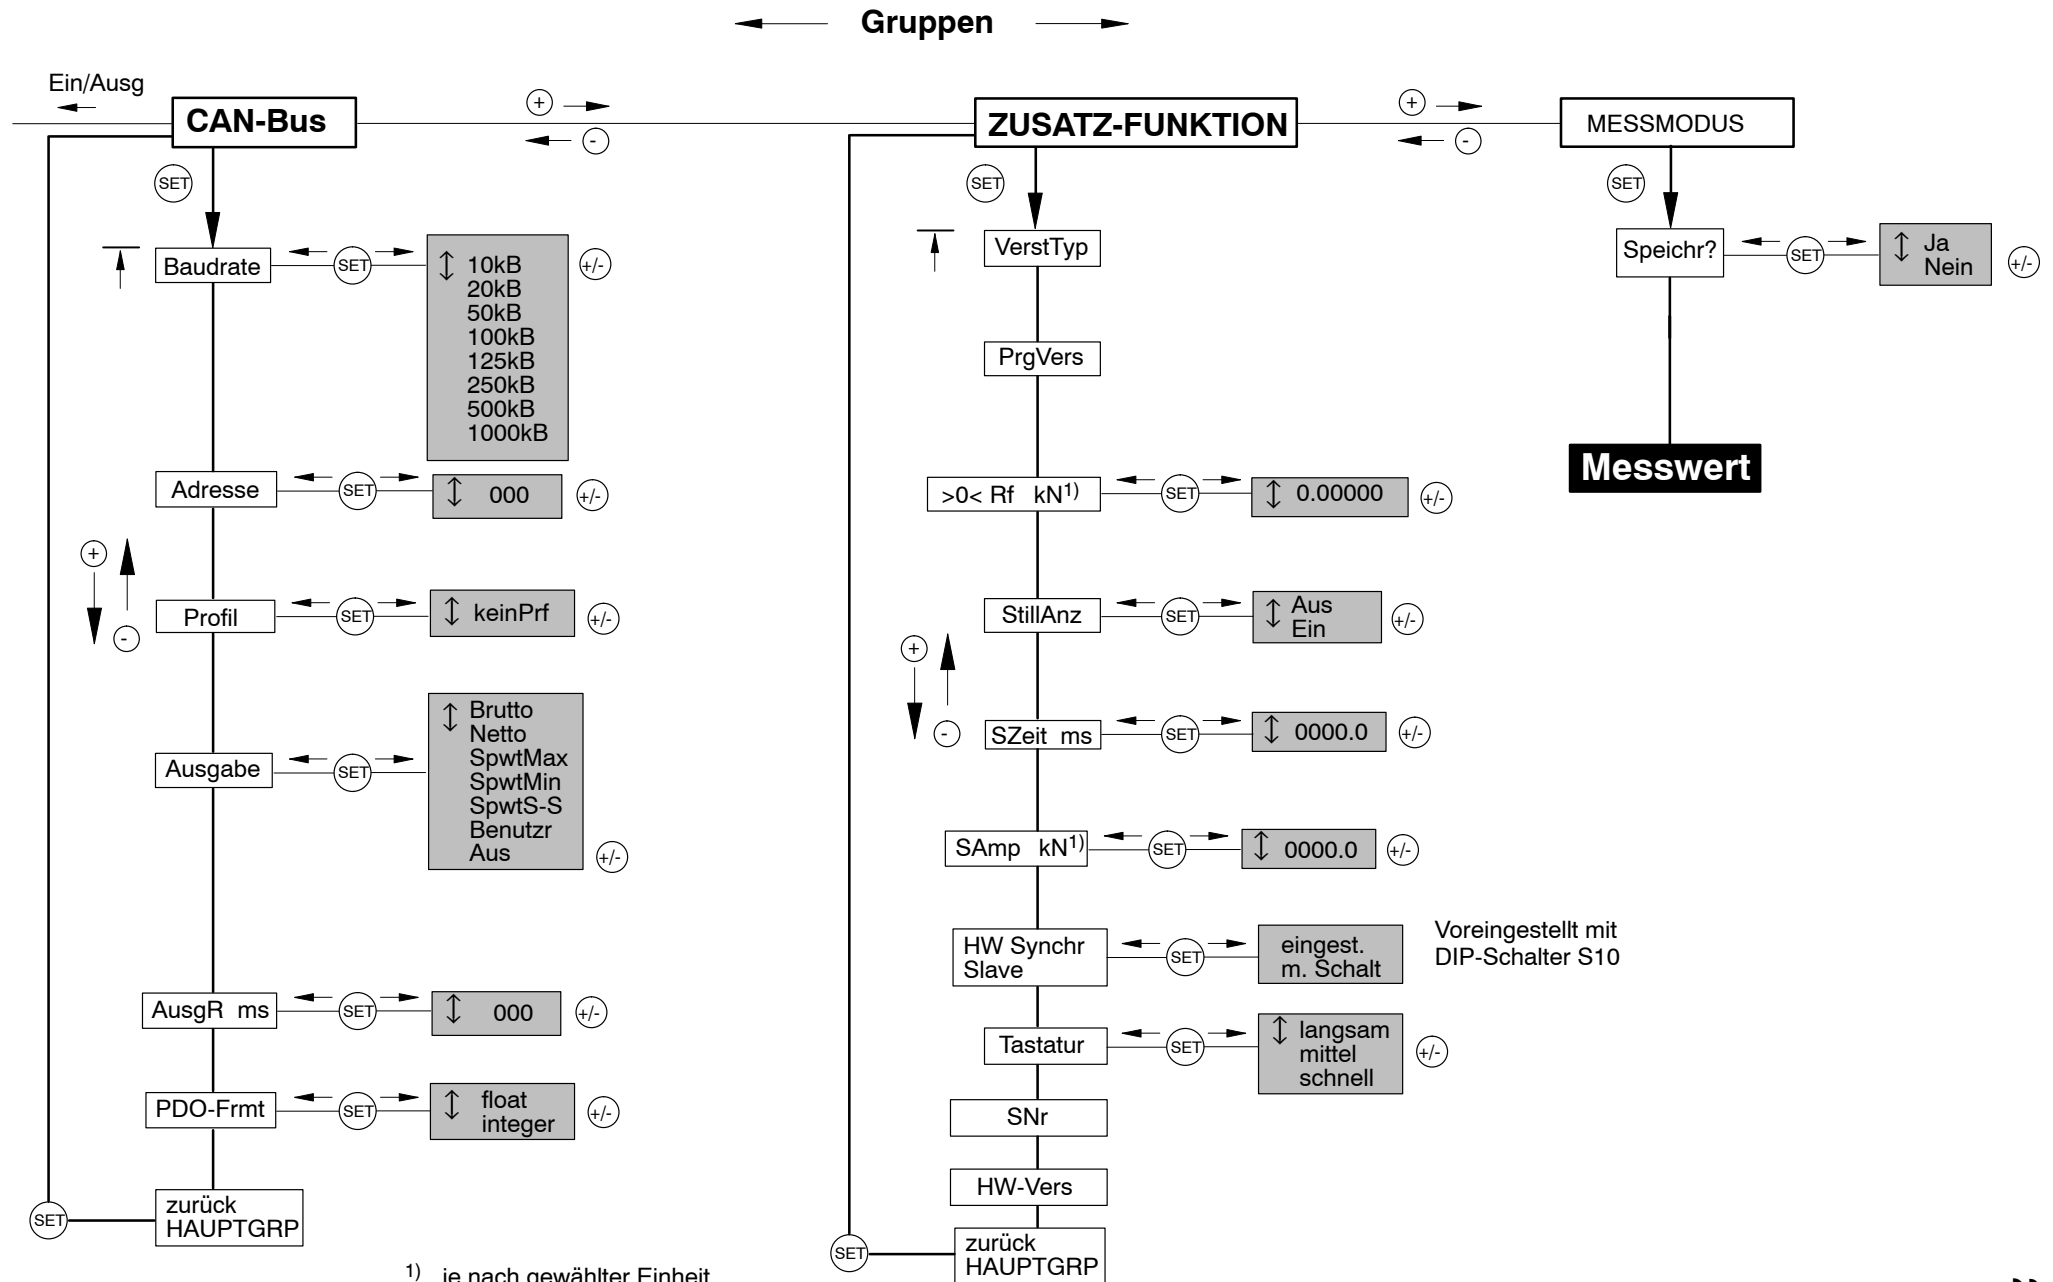


6 Erklärung der wesentlichen Parameter

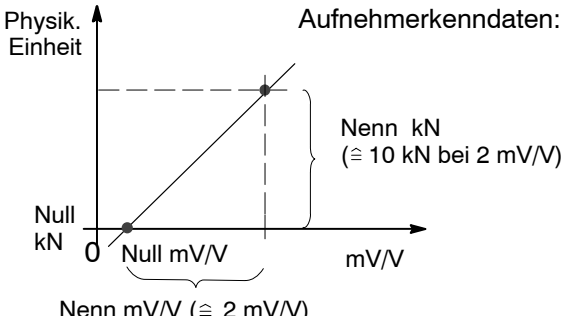Gruppe	Parameter	Bedeutung
DIALOG	Passwort	Passwort festlegen (ändern), 0000...9999 (Passwort der Werkseinstellung: 0000)
	PassStat	Passwortstatus festlegen: aktiv=Passwort muss eingegeben werden; inaktiv=PME kann ohne Passwordeingabe bedient werden
	E.ParaS bis E.Zusatz	Zugang zur Gruppe über die Tastatur frei oder gesperrt.
PARA-SATZ	Laden ?	Sie können entweder die Werkseinstellung laden oder einen der vier abgespeicherten Parametersätze.
	Speichr?	Alle Einstellungen des Gerätes können in vier Parametersätzen netzausfallsicher gespeichert werden. Bei jedem Wechsel von der Betriebsart Einstellen in Messbetrieb erfolgt eine Abfrage, ob die Änderung gespeichert werden soll oder nicht. Die Daten werden dauerhaft gesichert, wenn Sie beim Verlassen des Einstellbetriebes die Sicherungsfrage mit "Ja" bestätigen.
AUFNEHMER	Null mV/V Null kN ¹⁾ NennmV/V Nenn kN ¹⁾	Einstellen nach Aufnehmerdaten 

¹⁾ Je nach gewählter Einheit

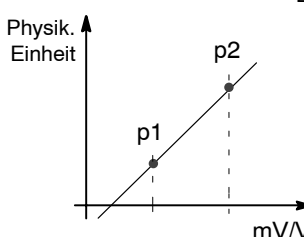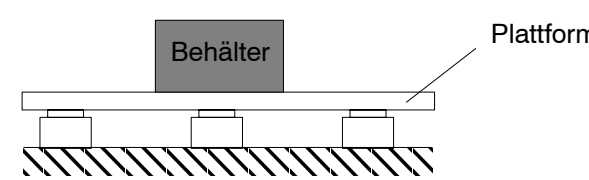
Gruppe	Parameter	Bedeutung														
AUF-NEHMER		Angaben zur Skalierung Eingangskennlinie: Der Wertebereich der Skalierfaktoren ist begrenzt. Die Skalierung ist abhängig von der gewählten Auflösung. Bei Einstellungen, die zur Überschreitung der jeweiligen Grenzen führen, wird "Skalierfehler" gemeldet (siehe Seite 58). maximale Anzeigeauflösung: 999 999 Digits bei 6,67 % vom Eingangsmessbereich minimale Anzeigeauflösung: 10 Digits bei 100 % vom Eingangsmessbereich														
EIN-MESSEN	P1Messn? P1 mV/V P1 (physikalische Einheit)	Übernahme der vom Aufnehmer abgegebenen Signale bei definierter Belastung <div>Beispiel: Für die Kalibrierung einer 10 kg-Wägezelle wird ein Kalibriergewicht von 4 kg benutzt</div> <div></div> <div>1. Aufnehmer entlasten P1Messn? JA 0,0457 mV/V P1 0 kg eingeben (physik. Einheit zuordnen)</div> <div>2. Aufnehmer mit 4 kg belasten P2Messn? JA 0,873 mV/V P2 4 kg eingeben</div> <div>Hinweis: Wenn der Nullpunkt geändert wird, gehen P1 und P2 verloren.</div>														
AUFBE-REITUNG		Unterschied Trieren-Nullabgleich: Der Nullabgleich (>0<) wirkt sich auf Brutto- und Nettowert aus. Das Trieren (>T<) wirkt sich nur auf den Nettowert aus. Ein Beispiel soll den Unterschied zwischen Nullabgleich und Trieren verdeutlichen: <div></div> <table><thead><tr><th rowspan="2">Wägeschritte</th><th rowspan="2">Aktion</th><th colspan="2">Anzeige</th></tr><tr><th>Brutto</th><th>Netto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Plattform auflegen (35 kg)</td><td>> 0<</td><td>vorher 35 kg nachher 0 kg</td><td>vorher 35 kg nachher 0 kg</td></tr><tr><td>Behälter auflegen (8 kg)</td><td>> T<</td><td>vorher 8 kg nachher 8 kg</td><td>vorher 8 kg nachher 0 kg</td></tr></tbody></table>	Wägeschritte	Aktion	Anzeige		Brutto	Netto	Plattform auflegen (35 kg)	> 0<	vorher 35 kg nachher 0 kg	vorher 35 kg nachher 0 kg	Behälter auflegen (8 kg)	> T<	vorher 8 kg nachher 8 kg	vorher 8 kg nachher 0 kg
Wägeschritte	Aktion	Anzeige														
		Brutto	Netto													
Plattform auflegen (35 kg)	> 0<	vorher 35 kg nachher 0 kg	vorher 35 kg nachher 0 kg													
Behälter auflegen (8 kg)	> T<	vorher 8 kg nachher 8 kg	vorher 8 kg nachher 0 kg													

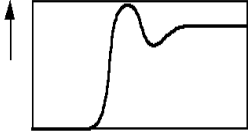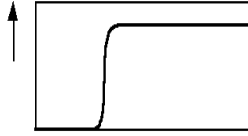
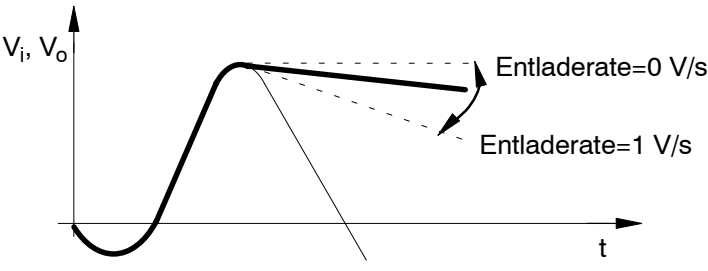
Gruppe	Parameter	Bedeutung
AUFBE- REITUNG	>0< kN ¹⁾	Nullwert eingeben. Das Nullstellen wirkt sich auf den Brutto- und den Nettowert aus.
	>0<setz.?	Nullabgleich auslösen; aktuellen Messwert (physikalische Einheit) nullsetzen
	>0<speich	Der Nullwert wird bei jedem Nullsetz-Vorgang in das EEPROM übernommen (Lebensdauer 100.000 Zyklen)
	>T< kN ¹⁾	Tarawert eingeben. Die Tarierung wirkt sich auf den Nettowert aus.
	>T<setz.?	Tarieren auslösen; Nettowert wird zu 0
	>T<speich	Tarawert unmittelbar nach dem Tarieren speichern
	Filter FiltChar	<div> 0,05 Hz 1 Hz 20 Hz 0,1 Hz 2 Hz 0,2 Hz 5 Hz 0,5 Hz 10 Hz </div> <div> <p>Sprungantwort</p>  <p>Zeit →</p> <p>Bester Frequenzgang (Butterworth)</p> <p>Die Abbildung zeigt einen linearen Amplitudengang mit einem steilen Abfall oberhalb der Grenzfrequenz. Es tritt ein Überschwingen von ca. 10 % auf.</p> </div> <div> <p>Sprungantwort</p>  <p>Zeit →</p> <p>Bester Zeitverlauf (Bessel)</p> <p>Die Abbildung zeigt eine Sprungantwort mit sehr kleinem (<1 %) oder keinem Überschwingen. Der Amplitudengang fällt flacher ab.</p> </div>
	Autocal	Mit Autocal EIN verbessern Sie den Temperaturgang des Nullpunktes und die Langzeitkonstanz des Messverstärkers. Wenn Sie das analoge Ausgangssignal für eine kontinuierliche Überwachung benötigen, müssen Sie die Autokalibrierung ausschalten. Grund: während des Kalibrierens werden keine Messwerte erfasst, damit entsteht eine Lücke in der Messwertausgabe (Dauer je nach Filtereinstellung ca. 1 s, Zeitabstand ca. 5 min).

¹⁾ Je nach gewählter Einheit

Gruppe	Parameter	Bedeutung
ANALOG-AUSGANG	Quelle UA	Als Quelle des Analogsignals kann der Brutto- oder Nettowert, sowie der Spitzenwert gewählt werden.
	Modus UA	Mit den DIP-Schaltern S11 und S5 legen Sie den Signalmodus für den Analogausgang fest. Folgende Optionen sind möglich: $\pm 10 \text{ V}$, $\pm 20 \text{ mA}$, 4...20 mA
	Null kN ¹⁾ Null V Endw kN ¹⁾ Endw V	<p>Angaben zur Skalierung</p> <p>Ausgangskennlinie:</p> <p>Der Skalierfaktor für den Analogausgang ergibt sich aus der Eingangs- und Ausgangskennlinie. Entspricht der eingestellte Nennwert dem Messbereich in mV/V, so beträgt die minimal einzustellende Ausgangsspannung 0,17 V. Bei Einstellungen, die zur Überschreitung der jeweiligen Grenzen führen, wird ein "Analoger Skalierfehler" gemeldet (siehe Seite 58).</p> <p>Skalierbereich Analogausgang min.: 0,17 V bei 100 % vom Eingangsmessbereich</p> <p>Skalierbereich Analogausgang max.: 10 V bei 3,67 % vom Eingangsmessbereich</p>

¹⁾ Je nach gewählter Einheit

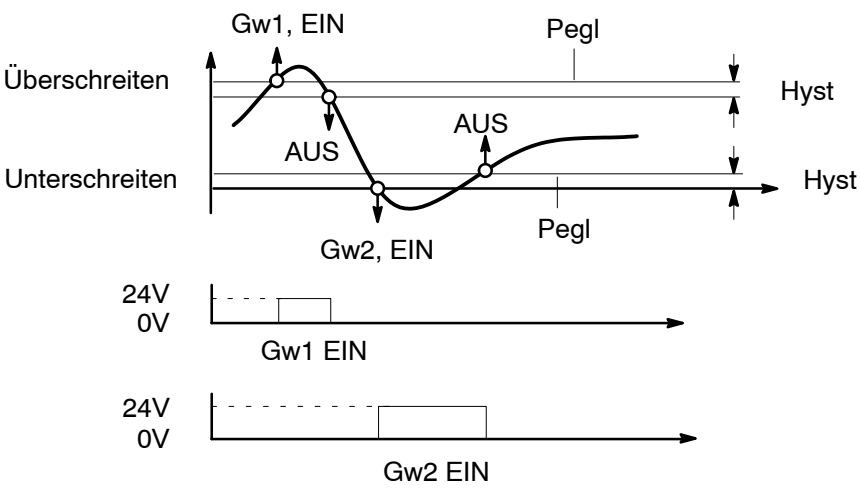Gruppe	Parameter	Bedeutung
GRENZW. 1...4	Quelle	Als Quelle des Grenzwertsignales kann gewählt werden: Brutto, Netto, SpitzenwertMax/Min/Spitze-Spitze
	Richtung Pegl Hyst	<p>Funktionen und Parameter der Grenzwerte</p> 
	EinVz ms	Einschaltverzögerung; bei Überschreiten eines Grenzwertpegels wirkt sich die Änderung erst nach der Verzögerungszeit (EinVz) am Ausgang aus.
	AusVz ms	Ausschaltverzögerung, wie EinVz

SPITZWRT^{*)}	Eing.Min/ Max	Als Quelle des Spitzenwertsignales kann gewählt werden: Brutto, Netto,
	SpLöschn	Der Spitzenwert kann gelöscht werden.
	 kG/s	<p>Entladerate (in physikalischer Einheit/sec) der Hüllkurvenfunktion für beide Spitzenwertspeicher.</p> <p>Spitzenwertspeicher lassen sich auch zur Hüllkurvendarstellung nutzen. Die Hüllkurvenfunktion eignet sich zur Messung von amplitudenmodulierten Schwingungen. Die Entladerate (Zeitkonstante der Entladefunktion) bestimmt, wie schnell sich der Spitzenwertspeicher auf den Momentanwert entlädt.</p> 



*) Siehe auch folgende Seite (Steuerkontakte)


Eingänge /Ausgänge

Steckklemme 3: Hier stehen Ihnen für die Steuerung von Funktionen der **PME 4 Eingänge** zur Verfügung.

Steckklemme 4: Hier stehen **4 Ausgänge** zur Verfügung.

Gruppe	Parameter	Bedeutung	
EIN-/AUSG	Ausgang 1...4	Die Ausgänge 1..4 können mit folgenden Funktionen belegt werden: Grenzwert 1 bis 4, Stillstand, Fehler, inaktiv	
	Mode Aus1...4	Ausgangssignal wird invertiert (pos.Log) oder nicht invertiert (neg.Log).	
		Die aufgeführten Funktionen können den Steuerkontakten (Eingängen/Ausgängen) frei zugeordnet werden.	
	Funktionen	Eingangspegel 0 V	Eingangspegel 24 V
	Tarieren	bei Übergang von 0 V - 24 V wird die Tarierung gestartet	
	Nullabgleich	bei Übergang von 0 V - 24 V wird momentanes Messsignal auf null gesetzt	
	SpMomMax	Betriebsart Spitzenwert für SpMax	Betriebsart Momentanwert für SpMax
	SpMomMin	Betriebsart Spitzenwert für SpMin	Betriebsart Momentanwert für SpMin
	SpHltMax	Speicherinhalt SpMax wird aktualisiert	Speicherinhalt SpMax wird eingefroren
	SpHltMin	Speicherinhalt SpMin wird aktualisiert	Speicherinhalt SpMin wird eingefroren
	Kalibrieren	Autokalibrierung AUS	Autokalibrierung EIN: Es wird eine Kalibrierung durchgeführt, die alle 5 Minuten wiederholt wird.
	ParaCod1 ParaCod2	Auswahl von Parametersätzen und binär codierten Eingängen	
		Parametersatz	ParaCod2
		1	0
		2	0
		3	1
		4	1

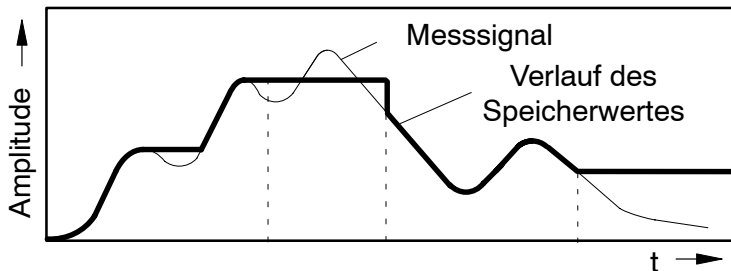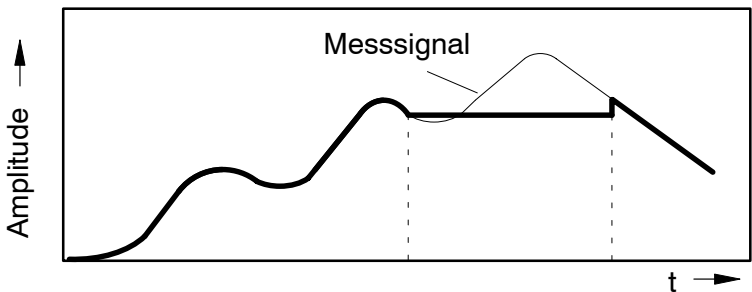Gruppe	Parameter	Bedeutung										
EIN-/AUSG	SpMom Max SpMomMin SpHltMax SpHltMax SpHltMin	Betriebsart Spitzenwert  <table data-bbox="493 535 1334 624"><tr><td>Funktion</td><td>Run</td><td>Hold</td><td>Run</td><td>Hold</td></tr><tr><td>Betriebsart</td><td colspan="2">Spitzenwert (Spwt1)</td><td colspan="2">Momentanwert</td></tr></table>	Funktion	Run	Hold	Run	Hold	Betriebsart	Spitzenwert (Spwt1)		Momentanwert	
		Funktion	Run	Hold	Run	Hold						
Betriebsart	Spitzenwert (Spwt1)		Momentanwert									
Betriebsart Momentanwert  <table data-bbox="493 1061 1334 1151"><tr><td>Funktion</td><td>Run</td><td>Hold</td><td>Run</td></tr><tr><td>Betriebsart</td><td colspan="3">Momentanwert</td></tr></table>	Funktion	Run	Hold	Run	Betriebsart	Momentanwert						
Funktion	Run	Hold	Run									
Betriebsart	Momentanwert											
CAN-Bus	Baudrate	10 kB, 20 kB, 50 kB, 100 kB, 125 kB, 250 kB, 500 kB, 1000 kB										
	Adresse	Von 0 bis 127 (8Bit)										
	Profil	DS401 (Device Profile for I/O-Modules) oder DS404 (Device Profile for Measuring Devices and Closed Loop Controller)										
	Ausgabe	Sie wählen, welches Signal über den CAN-Bus ausgegeben wird: Brutto, Netto oder Spitzenwert max/min.										
	AusgR. ms	Ausgaberate. Gibt an, in welchem zeitlichen Abstand (in ms) der Wert über die CAN-Schnittstelle geschickt wird.										

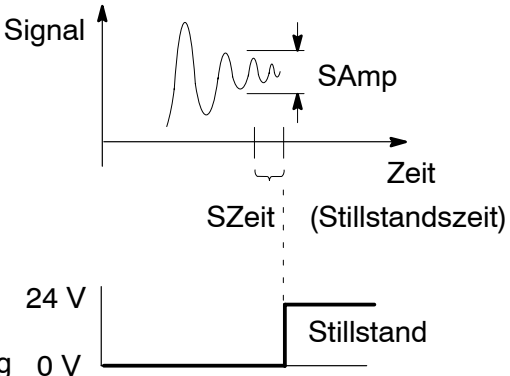Gruppe	Parameter	Bedeutung
ZUSATZ-FUNKTION	>0<Rf	Referenznull Bei einem Nullsetzen wird der <i>Analogausgang</i> auf 0V abgeglichen. Der <i>Anzeigewert</i> wird auf >0<Ref abgeglichen.
	StillAnz	Stillstandsanzeige. Ist Stillstand eingetreten und EIN gewählt, erscheint das Zeichen ▢ ▢
	SZeit ms SAmp kg	<p>Stillstandszeit; Stillstand wird gemeldet, wenn in der Stillstandszeit "t" die Amplitude SAmp nicht überschritten wird.</p>  <p>Signal</p> <p>Zeit</p> <p>SAmp</p> <p>SZeit (Stillstandszeit)</p> <p>24 V</p> <p>Warnung 0 V</p> <p>Stillstand</p>

7 Schnittstellenbeschreibung CAN

7.1 Allgemeines

Das Modul MP30 verfügt über eine eingebaute CAN-Schnittstelle, über die sowohl Messwerte übertragen werden können als auch die Parametrierung des Moduls vorgenommen werden kann. Die Baudrate ist wählbar, maximal sind 1 MBit/s möglich. Das Protokoll der Schnittstelle orientiert sich am CANopen Standard.

7.2 Zyklische Messwertübertragung

Die zyklischen Daten werden als sogenannte "Process Data Objects" (PDOs, nach CANopen Festlegungen) übertragen. Die interessierenden Messwerte werden ohne weitere Kennzeichnung unter einem vorher festgelegten CAN-Identifizier zyklisch vom Messmodul gesendet. Eine Abfragenachricht wird nicht benötigt. Wie oft die PDOs versendet werden, wird als Parameter eingestellt (siehe Objektverzeichnis). Datenformate mit einer Länge von mehr als einem Byte werden immer in der Reihenfolge LSB-MSB gesendet.

Sende-PDO:

CAN-Identifizier	384 (180 Hex) + Modul-Adresse
1...4.Datenbyte	Messwert (LSB-MSB), integer 32
5. Datenbyte	Status (Objekt 2010)

Empfangs-PDO:

CAN-Identifizier	512 (200 Hex) + Modul-Adresse
1. Datenbyte	Steuerwort (Objekt 2630)

Neben diesen vordefinierten PDOs können weitere gemäß CANopen Festlegungen (CiA-DS 301) über das sogenannte Mapping eingerichtet werden. Hierzu sind entsprechende Tools auf dem Markt erhältlich.

Der Austausch zyklischer PDOs wird erst gestartet, nachdem das Modul in den Zustand "Operational" gebracht wurde. Dies geschieht mit der Nachricht "Start_Remote_Node"

CAN-Identifizier	0
1. Datenbyte	1
2. Datenbyte	Modul-Adresse (0 = alle)

Der Zustand "Operational" kann wieder verlassen werden durch die Nachricht "Enter_Pre_Operational_State":

CAN-Identifizier	0
1. Datenbyte	128
2. Datenbyte	Modul-Adresse (0 = alle)

7.3 Parametrierung

Nachrichten zur Parametrierung des Moduls werden als sogenannte "Service Data Objects" (SDOs, nach CANopen Festlegungen) übertragen. Dabei werden die verschiedenen Parameter über eine Index- sowie eine Subindex-Nummer adressiert. Die Vergabe dieser Index-Nummern entnehmen Sie bitte dem Objektverzeichnis. Datenformate mit einer Länge von mehr als einem Byte werden immer in der Reihenfolge LSB-MSB gesendet.

Lesen eines Parameters:

Abfrage (PC oder SPS an MP30)

CAN-Identifizier	1536 (600 Hex) + Modul-Adresse
1. Datenbyte	64 (40 Hex)
2. + 3. Datenbyte	Index (LSB_MSB)
4. Datenbyte	Subindex
5..8. Datenbyte	0

Antwort (MP30 an PC oder SPS)

CAN-Identifizier	1408 (580 Hex) + Modul-Adresse
1. Datenbyte	79 (4F Hex); 1 Byte Daten 75 (4B Hex); 2 Byte Daten 67 (43 Hex); 4 Byte Daten
2. + 3. Datenbyte	Index (LSB-MSB)
4. Datenbyte	Subindex
5..8. Datenbyte	Wert (LSB-MSB)

Schreiben eines Parameters:

Wert senden (PC oder SPS an MP30)

CAN-Identifizier	1536 (600 Hex) + Modul-Adresse
1. Datenbyte	47 (2F Hex) = 1 Byte schreiben 43 (2B Hex) = 2 Byte schreiben 35 (23 Hex) = 4 Byte schreiben
2. + 3. Datenbyte	Index (LSB-MSB)
4. Datenbyte	Subindex
5..8. Datenbyte	Wert (LSB-MSB)

Quittung (MP30 an PC oder SPS)

CAN-Identifizier	1408 (580 Hex) + Modul-Adresse
1. Datenbyte	96 (60Hex)
2. + 3. Datenbyte	Index (LSB_MSB)
4. Datenbyte	Subindex
5..8. Datenbyte	0

Antwort im Fehlerfall beim Lesen oder Schreiben von Parametern:

Fehler-Quittung (MP30 an PC oder SPS)

CAN-Identifizier	1408 (580 Hex) + Modul-Adresse
1. Datenbyte	128 (80Hex)
2. + 3. Datenbyte	Index (LSB_MSB) oder 0
4. Datenbyte	Subindex oder 0
5..6. Datenbyte	Zusätzlicher Fehlercode: 10H: Parameterwert ungültig 11H: Subindex existiert nicht 12H: Länge zu groß 13H: Länge zu klein 20H: Dienst derzeit nicht ausführbar 21H: - wegen Lokaler Kontrolle 22H: - wegen Gerätestatus 30H: Wertebereich des Parameters überschritten 31H: Wert des Parameters zu groß 32H: Wert des Parameters zu klein 40H: Wert ist inkompatibel zu anderen Einstellungen 41H: Daten können nicht gemappt werden 42H: PDO-Länge überschritten 43H: allgemeine Inkompatibilität
7. Datenbyte	Fehlercode: 1: Objekt-Zugriff nicht unterstützt 2: Objekt existiert nicht 3: Parameter Inkonsistent 4: Unzulässige Parameter 6: Hardware-Fehler 7: Typ-Konflikt 9: Objekt-Attribute inkonsistent (Subindex existiert nicht)
8. Datenbyte	Fehlerklasse: 5: Dienstfehlerhaft 6: Zugriffs-Fehler 8: andere Fehler

7.4 Objektverzeichnis: Kommunikations-Profil-Bereich nach CAN-open (CiA-DS301)

Index (hex)	Sub-index	Name	Datentyp	Attr.	Werte
1000	0	Geräte-Typ	Unsigned32	ro	
1001	0	Fehler-Register	Unsigned8	ro	Bit 0: Fataler Fehler Bit 4: Kommunikations-Fehler Bit 7: Hersteller-spezifisch
1003	0	Vordefiniertes Fehler-Array	Unsigned8	rw	Anzahl Fehler
1003	1..7	Vordefiniertes Fehler-Array	Unsigned32	ro	Byte 1..2: Fehler-code Byte 3..4: Zusatz Information
1005	0	Identifizier SYNC-Nachricht	Unsigned32	rw	
1008	0	Hersteller-Gerätebezeichnung	Vis-String	ro	
1009	0	Hersteller Hardware-Version	Vis-String	ro	
100A	0	Hersteller Software-Version	Vis-String	ro	
100B	0	Geräte-Adresse	Unsigned32	ro	
100C	0	Guard-Time	Unsigned16	rw	
100D	0	Life Time Factor	Unsigned8	rw	
100E	0	Node Guarding Identifier	Unsigned32	rw	
100F	0	Anzahl der unterstützten SDOs	Unsigned32	ro	
1010	0..2	Kommunikationsparameter speichern	Unsigned32	rw	65766173Hex
1011	0..2	Werkseinstellung Kommunikationsparameter laden	Unsigned32	rw	64616F6CHex
1012	0..2	Time Stamp Identifier	Unsigned32	rw	
1014	0	Identifizier EMERGENCY-Nachricht	Unsigned32	rw	
1200	0..2	Server SDO Parameter	SDOPar- meter	ro	
1400	0..2	1. Empfangs-PDO Parameter	PDOComm- Par	rw	
1401	0..2	2. Empfangs-PDO Parameter	PDOComm- Par	rw	
1600	0..2	1. Empfangs-PDO Mapping	PDOMap- ping	rw	
1601	0..2	2. Empfangs-PDO Mapping	PDOMap- ping	rw	

Index (hex)	Sub-index	Name	Datentyp	Attr.	Werte
1800	0..2	1. Sende-PDO Parameter	PDOComm-Par	rw	
1801	0..2	2. Sende-PDO Parameter	PDOComm-Par	rw	
1A00	0..2	1. Sende-PDO Mapping	PDOMapping	rw	
1A01	0..2	2. Sende-PDO Mapping	PDOMapping	rw	

Datenstrukturen:

PDO CommPar:

Index	Subindex	Name	Datentyp
0020	0	Anzahl Einträge	unsigned 8
	1	CAN-Identifizier des PDOs	unsigned32
	2	Übertragungsart	unsigned8
	3	Sperrzeit	unsigned16
	4	Prioritäts-Gruppe	unsigned8

CAN-Identifizier des PDOs (Subindex 1):

Bit	Wert	Bedeutung
31 (MSB)	0	PDO gültig
	1	PDO ungültig
30	0	RTR erlaubt
	1	RTR nicht erlaubt
29	0	11 bit ID
	1	29 bit ID
28..0	X	CAN-ID

PDO Mapping:

Index	Subindex	Name	Datentyp
0021	0	Anzahl gemappter Objekte	unsigned8
	1	1. gemapptes Objekt	unsigned32
	2	2. gemapptes Objekt	unsigned32
	unsigned32

Struktur eines PDO-Mapping Eintrags:

Index (16 bit)	Subindex (8 bit)	Objektlänge in Bit (8bit)
----------------	------------------	---------------------------

SDO Parameter:

Index	Subindex	Name	Datentyp
0022	0	Anzahl von Einträgen	unsigned8
	1	COB-ID client->server	unsigned32
	2	COB-ID server->client	unsigned32
	3	node ID (optional)	unsigned8

Fehlercode (Objekt 1003HEx):

Wert	Bedeutung
0	Kein Fehler
1000	Fataler Fehler
8100	Kommunikation
FF00	Gerätespezifisch

Fehlercode - zusätzliche Information (Objekt 1003Hex):

Wert	Bedeutung
0	Kein Fehler
1	Übertragungsfehler
2	Systemfehler
3	unbekannter Befehl
4	falsche Parameterzahl
5	falscher Parameterwert
6	Fehler wegen Filterfrequenz
7	Verstärker übersteuert
8	Befehl nicht ausführbar
10	fehlerhafte Kanalwahl
11	Fehler beim Messen
12	Fehler beim Triggern
13	Fehler beim Messbereich
14	Fehler beim Tarieren
21	Warnung wegen Filterfrequenz
22	Warnung wegen Tarastatus

7.5 Objektverzeichnis: Herstellerspezifische Objekte

Parameter, die auf Messwerte Bezug nehmen, sind ziffernrichtig skaliert als Long (Integer 32 Bit) codiert. Die Dezimalpunktposition ist im Objekt 2120Hex definiert. Alternativ stehen diese Größen auch als Float-Werte (IEEE754-1985 Format 32 Bit) zur Verfügung (siehe Seite 53).

Hinweis: rop, rwp: PDO-Mappbar

Index (hex)	Sub-index	Name	Format	Attr.	Werte
		Messwerte:			
2000	1	Brutto-Messwert	integer32	rop	
2001	1	Netto-Messwert	integer32	rop	
2002	1	Maximum	integer32	rop	
2003	1	Minimum	integer32	rop	
2004	1	Spitze/Spitze	integer32	rop	
2005	1	Messwert in mV/V	integer32	ro	5 Nachkommastellen
2006	1	Wert Analogausgang V	integer32	ro	3 Nachkommastellen
2010	1	Messwert-Status	unsigned8	rop	Bit 0: Messw. Overflow Bit 1: Analog Ausg. Overfl. Bit 2: Skalierung fehlerhaft Bit 3: EEPROM Fehler Bit 4..7: Grenzwert 1...4
2011	1	Messwert-Status_2	unsigned32	rop	Bit 0: Überst. Hardware Bit 1: Überst. ADC Bit 2: Überst. Brutto Bit 3: Überst. Netto Bit 4: Überst. Analogausg. Bit 5: Überst. Maximum Bit 6: Überst. Minimum Bit 7: Negative Überst. Bit 8: Grenzwert 1 Bit 9: Grenzwert 2 Bit 10: Grenzwert 3 Bit 11: Grenzwert 4 Bit 12: Skalierung Eingang Bit 13: Skalierung Ausgang Bit 14: Nennwert überschr. Bit 15: Urcal.Error Bit 16: Aufnehmer-Fehler Bit 17: CAN-Bus OFF Bit 18: CAN Tx-Fehler Bit 19: Autocal Status Bit 20: Autocal Fehler
2020*	1	Zustand Ein-/Ausgänge	unsigned8	rop	Bit 0..3: Eingänge 1...4 Bit 4...7: Ausgänge 1...4

Index (hex)	Sub-index	Name	Format	Attr.	Werte
2080	0	Editiermode	unsigned8	ro	1: Editiermode ein 0: Editiermode aus
2081	0	Restart ausgeführt	unsigned8	rw	1: Restart ausgeführt 0: Schreiben = Löschen
2082	0	Seriennummer	vis.string	ro	12 char.
2083	0	Edit-Mode verlassen	unsigned8	wo	Messwertanzeige nach beschreiben mit bel. Wert

		Dialog:			
2101	0	Dialog-Sprache	unsigned16	rw	1500 deutsch 1501 englisch
2103	0	Passwort	integer16	rw	
2104	1	Tastatur- und Menüfreigabe	unsigned16	rw	0: Eingabe freigeben 1: Eingabe gesperrt Bit 0: Passwort-Eingabe Bit 1: Dialog Bit 2: Parameter-Satz Bit 3: Display Bit 4: Aufnehmer Bit 5: Aufbereitung Bit 6: Analogausgang Bit 7: Grenzwerte Bit 8: Spitzenwerte Bit 9: Ein/Ausgänge Bit 10: CAN Bit 11: Zusatzfunktionen Bit 15: Tastatursperre
		Parametersätze			
2110	1	Parametersatz aktivieren	unsigned16	rw	6600: Werkseinstellung 6601: Parametersatz 1 6602: Parametersatz 2 6603: Parametersatz 3 6604: Parametersatz 4
2111	1	Parametersatz speichern	unsigned16	rw	s.o.

Index (hex)	Sub-index	Name	Format	Attr.	Werte
		Anzeigeangepassung			
2120	1	Dezimalpunkt-Position	unsigned16	rw	0..5
2121	1	Schrittweite	unsigned16	rw	110: 1 111: 2 112: 5 113: 10 114: 20 115: 50 116: 100 117: 200 118: 500 119: 1000

		Aufnehmer			
2122	1	Physikalische Einheit	unsigned16	rw	1603: g 1604: kg 1605: T 1606: kT 1607: TON 1608: lb 1609: oz 1610: N 1611: kN 1612: bar 1613: mbar 1614: Pa 1615: Pas 1616: hPas 1617: kPas 1618: psi 1619: µm 1620: mm 1621: cm 1622: m 1623: inch 1624: Nm 1625: kNm 1626: FTLB 1627: INLB 1628: µm/m 1629: m/s 1630: m/s ² 1631: prozent 1632: promille 1633: ppm 1634: S 1635: MPas 1636: MN 1637: Leerzeichen

Index (hex)	Sub-index	Name	Format	Attr.	Werte
2140	1	Aufnehmernull mV/V	integer32	rw	Wert in mV/V
2141	1	Aufnehmernull phys. Einheit	integer32	rw	Wert z.B. in kN
2142	1	Aufnehmerkennwert mV/V	integer32	rw	Wert in mV/V
2143	1	Aufnehmernennwert phys. Einheit	integer32	rw	Wert z.B. in kN
2150	1	Eingangskennlinie 1. Punkt mV/V	integer32	rw	Wert in mV/V
2151	1	Eingangskennlinie 2. Punkt mV/V	integer32	rw	Wert in mV/V
2160	1	Eingangskennlinie 1. Punkt phys. Einheit	integer32	rw	Wert z.B. in kN
2161	1	Eingangskennlinie 2. Punkt phys. Einheit	integer32	rw	Wert z.B. in kN

Index (hex)	Sub-index	Name	Format	Attr.	Werte
		Aufbereitung			
2180	1	Tarierwert	integer32	rw	
2181	1	Nullabgleichwert	integer32	rw	
2182	1	Speichermodus Tarierung	unsigned16	rw	6611: flüchtig 6610: permanent
2183	1	Speichermodus Nullstellen	unsigned16	rw	6611: flüchtig 6610: permanent
2185	1	Null-Referenz	integer32	rw	
2190	1	Filterfrequenz	unsigned16	rw	908: 0,05 Hz 914: 0,1 Hz 917: 0,2 Hz 921: 0,5 Hz 927: 1 Hz 931: 2 Hz 935: 5 Hz 941: 10 Hz 945: 20 Hz
2191	1	Filtercharakteristik	unsigned16	rw	141: Butterworth 142: Bessel
2192	1	Autokalibrierung	unsigned16	rw	1: EIN 0: AUS
21A0	1	Stillstandsüberwachung Zeitfenster	unsigned32	rw	ms
21A1	1	Stillstandsüberwachung Amplitude	integer32	rw	Wert z.B. in kN
21A2	1	Stillstandsanzeige aktivie- ren	unsigned16	rw	1: ein 0: aus
		Analogausgang			
21C0	1	Modus Analogausgang (Spannung/Strom)	unsigned16	ro	290: ± 10 V 291: ± 20 mA 292: 4..20 mA
21C1	1	Signal am Analogausgang	unsigned16	rw	214: Brutto 215: Netto 204: Max 205: Min 218: Spitze-Spitze
21D0	1	Nullpunkt Analogausgang phys. Einheit	integer32	rw	Wert z.B. in kN
21D1	1	Endwert Analogausgang phys. Einheit	integer32	rw	Wert z.B. in kN
21D2	1	Nullpunkt Analogausgang V	integer32	rw	Wert in V
21D3	1	Endwert Analogausgang V	integer32	rw	Wert in V

Index (hex)	Sub-index	Name	Format	Attr.	Werte
		Grenzwertschalter			
2210	1	Freigabe Grenzwert 1	unsigned16	rw	1: ja 0: nein
2211	1	Eingangssignal Grenzwert 1	unsigned16	rw	214: Brutto 215: Netto 204: Min 205: Max 218: Spitze-Spitze
2212	1	Richtung Grenzwert 1	unsigned16	rw	130: Überschreitung 131: Unterschreitung
2214	1	Einschaltverzögerung GW 1	integer32	rw	ms
2215	1	Ausschaltverzögerung GW 1	integer32	rw	ms
2216	1	Schaltpegel Grenzwert 1	integer32	rwp	
2217	1	Hysterese Grenzwert 1	integer32	rw	
2218	1	Status Grenzwert 1	unsigned8	ro	
2220	1	Freigabe Grenzwert 2	unsigned16	rw	1: ja 0: nein
2221	1	Eingangssignal Grenzwert 2	unsigned16	rw	214: Brutto 215: Netto 204: Min 205: Max 218: Spitze-Spitze
2222	1	Richtung Grenzwert 2	unsigned16	rw	130: Überschreitung 131: Unterschreitung
2224	1	Einschaltverzögerung GW 2	integer32	rw	ms
2225	1	Ausschaltverzögerung GW 2	integer32	rw	ms
2226	1	Schaltpegel Grenzwert 2	integer32	rwp	
2227	1	Hysterese Grenzwert 2	integer32	rw	
2228	1	Status Grenzwert 2	unsigned8	ro	
2230	1	Freigabe Grenzwert 3	unsigned16	rw	1: ja 0: nein
2231	1	Eingangssignal Grenzwert 3	unsigned16	rw	214: Brutto 215: Netto 204: Min 205: Max 218: Spitze-Spitze
2232	1	Richtung Grenzwert 3	unsigned16	rw	130: Überschreitung 131: Unterschreitung

Index (hex)	Sub-index	Name	Format	Attr.	Werte
2234	1	Einschaltverzögerung GW 3	integer32	rw	ms
2235	1	Ausschaltverzögerung GW 3	integer32	rw	ms
2236	1	Schaltpegel Grenzwert 3	integer32	rwp	
2237	1	Hysterese Grenzwert 3	integer32	rw	
2238	1	Status Grenzwert 3	unsigned8	ro	
2240	1	Freigabe Grenzwert 4	unsigned16	rw	1: ja 0: nein
2241	1	Eingangssignal Grenzwert 4	unsigned16	rw	214: Brutto 215: Netto 204: Min 205: Max 218: Spitze-Spitze
2242	1	Richtung Grenzwert 4	unsigned16	rw	130: Überschreitung 131: Unterschreitung
2244	1	Einschaltverzögerung GW 4	integer32	rw	ms
2245	1	Ausschaltverzögerung GW 4	integer32	rw	ms
2246	1	Schaltpegel Grenzwert 4	integer32	rwp	
2247	1	Hysterese Grenzwert 4	integer32	rw	
2248	1	Status Grenzwert 4	unsigned8	ro	

		Spitzenwerte			
2260	1	Eingangssignal Min-Speicher	unsigned16	rw	214: Brutto 215: Netto
2261	1	Eingangssignal Max-Speicher	unsigned16	rw	214: Brutto 215: Netto
2262	1	Hüllkurvenentladung	integer32	rw	Anzeige / s
2263	1	Spitzenwertspeicher freigeben	unsigned16	rw	1: freigeben 2: gesperrt

		Zusatzfunktionen			
2271	0	Hardwaresynchronisation	unsigned16	ro	6700: Master 6701: Slave
2272	0	Empfindlichkeit Tastatur	unsigned16	rw	7601: niedrig 7602: mittel 7603: hoch

Index (hex)	Sub-index	Name	Format	Attr.	Werte
		Digitale Ein/Ausg.			
2310	1	Funktion Ausgang 1	unsigned16	rw	200: keine Funktion 221: Grenzwert 1 222: Grenzwert 2 223: Grenzwert 3 224: Grenzwert 4 230: Fehler / Warnung 231: Stillstand
2311	1	Mode Ausg. 1	unsigned16	rw	135: normal 136: invers
2312	1	Funktion Ausgang 2	unsigned16	rw	s.o.
2313	1	Mode Ausg. 2	unsigned16	rw	s.o.
2314	1	Funktion Ausgang 3	unsigned16	rw	s.o.
2315	1	Mode Ausg. 3	unsigned16	rw	s.o.
2316	1	Funktion Ausgang 4	unsigned16	rw	s.o.
2317	1	Mode Ausg. 4	unsigned16	rw	s.o.
2320	1	Fernsteuerfunktion Tarierung	unsigned16	rw	100: kein Eingang 101: Eingang 1 102: Eingang 2 103: Eingang 3 104: Eingang 4
2322	1	Fernsteuerfunktion Max-/Momentanwert	unsigned16	rw	s.o.
2323	1	Fernsteuerfunktion Min-/ Momentanwert	unsigned16	rw	s.o.
2324	1	Fernsteuerfunktion Max- wert halten	unsigned16	rw	s.o.
2325	1	Fernsteuerfunktion Minwert halten	unsigned16	rw	s.o.
2326	1	Fernsteuerfunktion Nullstellen	unsigned16	rw	s.o.
2327	1	Fernsteuerfunktion Para- metersatzauswahl 1	unsigned16	rw	s.o.
2328	1	Fernsteuerfunktion Para- metersatzauswahl 2	unsigned16	rw	s.o.
2329	1	Fernsteuerfunktion, Autokalibrierung	unsigned16	rw	s.o.
2330	1	Freigabe Fernsteuerkon- takte	unsigned16	rw	5: frei 4: gesperrt

Index (hex)	Sub-index	Name	Format	Attr.	Werte
		CAN-Schnittstelle			
2400	0	Baudrate im CAN	unsigned16	rw	1409: 10 kBaud 1411: 20 kBaud 1413: 50 kBaud 1427: 100 kBaud 1417: 125 kBaud 1419: 250 kBaud 1421: 500 kBaud 1424: 1000 kBaud
2410	1	PDO-Inhalte	unsigned16	rw	214: Brutto 215: Netto 204: Max 205: Min 218: Spitze-Spitze 219: Benutzer
2411	1	Übertragungsrate für Messwerte	integer32	rw	0.1 ms
2412	1	Format Messwerte	unsigned16	rw	1253: Integer32 1257: Float

		Funktionen			
2600	1	NullSetzen	unsigned8	rwp	1: Nullstellen
2610	1	Tarieren	unsigned8	rwp	1: Tarieren
2620	1	Max-Speicher löschen	unsigned8	rwp	1: dauernd Löschen; 2: 1x löschen
2621	1	Min-Speicher löschen	unsigned8	rwp	1: dauernd Löschen; 2: 1x löschen
2622	1	Max-Speicher halten	unsigned8	rwp	1: Halten
2623	1	Min-Speicher halten	unsigned8	rwp	1: Halten
2624	1	Autokalibrierung	unsigned8	rwp	1: Autokalibrierung EIN
2630	1	Steuerwort	unsigned8	rwp	Bit 0: Nullstellen Bit 1: Tarieren Bit 2: Autokalibrierung Bit 4: Max. löschen Bit 5: Min. löschen Bit 6: Max. halten Bit 7: Min. halten

7.6 Herstellerspezifische Objekte im Datenformat FLOAT

Index (hex)	Sub-index	Name	Format	Attr.	Werte
		Messwerte:			
3000	1	Brutto-Messwert	float	rop	
3001	1	Netto-Messwert	float	rop	
3002	1	Maximum	float	rop	
3003	1	Minimum	float	rop	
3004	1	Spitze/Spitze	float	rop	
3005	1	Messwert in mV/V	float	ro	
3006	1	Wert Analogausgang	float	ro	
		Aufnehmer			
3140	1	Aufnehmernull mV/V	float	rw	Wert in mV/V
3141	1	Aufnehmernull physikalische Einheit	float	rw	Wert z.B. in kN
3142	1	Aufnehmerkennwert mV/V	float	rw	Wert in mV/V
3143	1	Aufnehmernennwert physikalische Einheit	float	rw	Wert z.B. in kN
3150	1	Eingangskennlinie 1. Punkt mV/V	float	rw	
3151	1	Eingangskennlinie 2. Punkt mV/V	float	rw	
3160	1	Eingangskennlinie 1. Punkt phys. Einheit	float	rw	
3161	1	Eingangskennlinie 2. Punkt phys. Einheit	float	rw	
		Aufbereitung			
3180	1	Tarierwert	float	rw	
3181	1	Nullabgleichwert	float	rw	
3185	1	Null-Referenz	float	rw	
31A1	1	Stillstandsüberwachung Amplitude	float	rw	
		Analogausgang			
31D0	1	Nullpunkt Analogausgang phys. Einheit	float	rw	
31D1	1	Endwert Analogausgang phys. Einheit	float	rw	
31D2	1	Nullpunkt Analogausgang V	float	rw	
31D3	1	Endwert Analogausgang V	float	rw	

Index (hex)	Sub- index	Name	For- mat	Attr.	Werte
		Grenzwertschalter			
3216	1	Schaltpegel Grenzwert 1	float	rwp	
3217	1	Hysterese Grenzwert 1	float	rw	
3226	1	Schaltpegel Grenzwert 2	float	rwp	
3227	1	Hysterese Grenzwert 2	float	rw	
3236	1	Schaltpegel Grenzwert 3	float	rwp	
3237	1	Hysterese Grenzwert 3	float	rw	
3246	1	Schaltpegel Grenzwert 4	float	rwp	
3247	1	Hysterese Grenzwert 4	float	rw	
		Spitzenwerte			
3262	1	Hüllkurvenentladung	float	rw	Anzeigewert/s

7.7 Beispiele

Beispiel 1:

Lesen des Netto-Messwertes als Floatwert über SDO-Transfer vom Verstärker mit der Moduladresse 3.

Protokoll an den Verstärker:

Identifizier	1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	7.Byte	8.Byte
0603	40	01	30	01	X	X	X	X
CAN-Identifizier	Lesen	Index Low-Byte	Index High-Byte	Subindex	don't care			

Antwort vom Verstärker:

Identifizier	1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	7.Byte	8.Byte
0583	43	01	30	01	m0	m1	m2	m3
CAN-Identifizier	Quittung lesen	Index Low-Byte	Index High-Byte	Subindex	Low-Byte	Messwert als Float		High-Byte

Beispiel 2:

Einstellen der Filterfrequenz auf 200 Hz.

Protokoll an den Verstärker:

Identifizier	1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	7.Byte	8.Byte
0603	2B	90	21	01	B1	03	X	X
CAN-Identifizier	schreiben 2Byte	Index Low-Byte	Index High-Byte	Subindex	Low-Byte High-Byte 945 = (3B1Hex)	don't care		

Antwort vom Verstärker:

Identifizier	1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	7.Byte	8.Byte
0583	60	90	21	01	X	X	X	X
CAN-Identifizier	Quittung schreiben	Index Low-Byte	Index High-Byte	Subindex	don't care			

Beispiel 3:

Der Tarawert soll auf 23,250 kg eingestellt werden (Übergabe als Long-Wert, d.h. 23,250 = 23250).

Angenommene Einstellungen: Einheit "kg", Nachkommastellen: 3

Protokoll an den Verstärker:




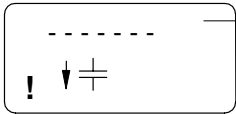
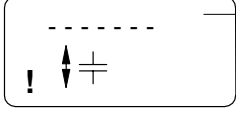
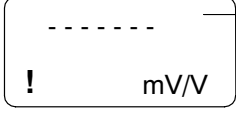
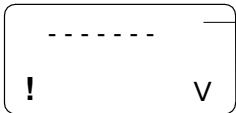
Identifizier	1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	7.Byte	8.Byte
0603	23	80	21	01	D2	5A	00	00
CAN-Identifizier	schreiben 4Byte	Index Low-Byte	Index High-Byte	Sub-index	Low-Byte 23,250 kg=23500(=5AD2Hex)			High-Byte

Antwort vom Verstärker:

Identifizier	1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	7.Byte	8.Byte
0583	60	80	21	01	X	X	X	X
CAN-Identifizier	Quittung schreiben	Index Low-Byte	Index High-Byte	Subindex	don't care			

8 Fehlermeldungen/Betriebszustand (LED)

Je nach Anzeigemodus können unterschiedliche Fehlermeldungen anstelle des Messwertes in der Anzeige erscheinen:

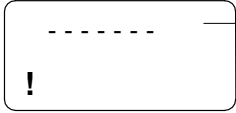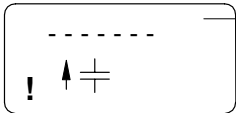Signalzustand (Modus)	mögliche Fehlermeldung			
 <p>Brutto</p>	HrdwOvfl	ADC+Ovf ADC-Ovf	<i>Brst+Ovfl</i> <i>Brst-Ovfl</i>	Skal.Fhl UrkalFhl AutoCal
<p>Netto</p>	HrdwOvfl	ADC+Ovf ADC-Ovf	<i>Net+Ovfl</i> <i>Net-Ovfl</i>	Skal.Fhl UrkalFhl AutoCal
 <p>Max. Spitzenwertsignal</p>	<i>SpMaxOvf</i>	UrkalFhl	 <p>Wenn aktiviert</p>	
 <p>Min. Spitzenwertsignal</p>	<i>SpMinOvf</i>	UrkalFhl		
 <p>Spitze/Spitze-Signal</p>	<i>SpSp Ovf</i>	UrkalFhl		
 <p>Eingangssignal</p>	HrdwOvfl	ADC+Ovf ADC-Ovf	UrkalFhl AutoCal	
 <p>Analogausgangssignal</p>	HrdwOvfl	ADC+Ovf ADC-Ovf	<i>AnlgOvfl</i> <i>ASkalFhl</i>	AutoCal UrkalFhl

Die aktuellen Fehler werden durchlaufend angezeigt (siehe auch Seite 23). Drücken Sie hierzu ⊕, bis Sie in den Anzeigemodus "FEHLER" gelangen.

Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe
Hrdware ¹⁾ (HrdwOvfl) ²⁾	Eingangssignal übersteuert Aufnehmer nicht angeschlossen Aufnehmer falsch angeschlossen Messverstärker nicht an den Auf- nehmertyp angepasst keine Fühlerleitungen angeschlos- sen	Aufnehmer anschließen siehe Anschlussbelegung Seite 17 Messverstärker anpassen unter Gruppe AUFNEHMER Fühlerleitungen anschließen
AD-Wandl (ADC+Ovfl, ADC-Ovfl)	Eingangssignal des AD-Wandlers zu groß	Hardware-Messbereich anpas- sen
AnlgAusg (AnlgOvfl)	Analogausgang übersteuert	Zuordnung Anzeigewert- Analogausgang prüfen
SpwtMin (SpMinOvfl)	Minimaler Spitzenwert übersteuert	1. Spitzenwert über externen Steuerkontakt löschen oder 2. In Gruppe SPITZWRT "SpLöschn" Ja
SpwtMax (SpMaxOvfl)	Maximaler Spitzenwert übersteuert	1. Spitzenwert über externen Steuerkontakt löschen oder 2. In Gruppe SPITZWRT "SpLöschn" Ja
Netto (Net+Ovfl; Net-Ovfl)	Nettowert übersteuert ³⁾	Anzeige um eine Nachkomma- stelle verringern
Brutto (Br+Ovfl; Brt-Ovfl)	Bruttowert übersteuert ³⁾	Anzeige um eine Nachkomma- stelle verringern
NnW über	Nennwert überschritten	Messbereich anpassen
Aufnehmer	Aufnehmer nicht angeschlossen keine Fühlerleitungen angeschlos- sen	Aufnehmer anschließen Fühlerleitungen anschließen
Skaliere ⁴⁾ (Skal.Fhl)	Eingangskennlinie zu steil	Eingangskennlinie ändern
AnlgSkal (ASKalFhl)	Eingangs- oder Ausgangskennlinie zu steil	Eingangs- oder Ausgangskennli- nie ändern
ISyncFhl	keine interne Synchronisierung	Neustart, Aufnehmer anschließen
(UrKalFhl)	Keine gültigen Urkalibrierwerte	Neustart, PME an den Hersteller (HBM) senden
(AutoCal)	Aufnehmer nicht/falsch angeschlos- sen, keine Sechseiter-Schaltung, Kalibrierung wird gerade durch- geführt; Dauer: ca. 1s	
CAN Tx	PDOs werden nicht auf dem Bus abgenommen	CAN-Bus-Aufbau prüfen

1) Fehlermeldungen ohne Klammer: Fehler, die im Anzeigemodus 'FEHLER' durchlaufend angezeigt werden.

2) Fehlermeldungen in Klammern: Fehler, die im jeweiligen Anzeigemodus (z.B. Brutto, Netto, Analogausgangssignal) angezeigt werden.

3) auf CAN-Bus wird $\pm 1\,000\,000$ ausgegeben

4) Siehe Seite 31

Betriebszustand:

LED-Farbe	Zustand	Bedeutung	
		Messbetrieb	Bus-Betrieb
Grün	Leuchtet stetig	Messbereit	CAN-Operational (PDO-Transfer möglich)
Grün	Blinkt	Über die Schnittstelle werden Daten übertragen	-
Gelb	Leuchtet stetig	Messbereit	CAN-Bus PreOperational (kein PDO-Transfer möglich)

LED-Farbe	Zustand	Bedeutung		Abhilfe
		Messbetrieb	Bus-Betrieb	
Rot	Blinkt	Messwert-Overflow LCD-Fehler	-	Messbereich anpassen Neustart
Rot	Leuchtet stetig	Initialisierungsphase: (noch) nicht messbereit, Kalibrierfehler Keine interne Synchronisierung Urkalibrierfehler	CAN-Bus nicht kommunikationsbereit	Warten Aufnehmer anschießen, evtl. Neustart PME an den Hersteller (HBM) senden

9 Technische Daten

Typ		MP30	
Genauigkeitsklasse		0,03	
Versorgungsspannung	V	24; Potentialtrennung vom Messsystem (500 V _{DC} , typ.)	
Zulässiger Versorgungsspannungsbereich	V	18...30	
Leistungsaufnahme, max.	W	7	
Verstärker			
Trägerfrequenz (± 1 %)	Hz	600	
Brückenspeisespannung U _B (± 5 %)	V _{eff}	5	2,5 ¹⁾
Anschließbare Messgrößenaufnehmer DMS-Vollbrücke	Ω	60...5000	
Zulässige Kabellänge zwischen Aufnehmer und Verstärker, max.	m	500	
Maximal zulässige Gleichtaktspannung Gleichtaktunterdrückung	V	± 5	
0...60 Hz	dB	> 120	
0...600 Hz	dB	> 94	
Linearitätsabweichung (typ.), Messbereich 2 mV/V	%	0,02	
Rauschspannung, bei U _B =5 V, bezogen auf den Eingang, Messbereich ± 3 mV/V			
0...1 Hz	μV/V _{SS}	0,05	
0...20 Hz	μV/V _{SS}	0,2	
Messfrequenzbereich, einstellbar (-1 dB)	Hz	0,05...20	
Max. Anzeigaauflösung		999 999 Digits bei 6,67 % vom Eingangsmessbereich	
Min. Anzeigaauflösung		10 Digits bei 100 % vom Eingangsmessbereich	
Eingangsempfindlichkeit	mV/V	0,15...3	
Tiefpassfilter	Hz	0,05...20 In Stufen von 0,05 bis 20 Hz einstellbar (Filtercharakteristiken Bessel und Butterworth)	
Einfluss der Betriebsspannung bei Änderungen im angegebenen Bereich, bezogen auf Endwert			
auf Nullpunkt	%	< 0,01	
auf Messempfindlichkeit	%	< 0,01	
Einfluss der Umgebungstemperatur bei Änderung von 10 K			
auf Nullpunkt	μV/V	mit Autocal	ohne Autocal
auf Messempfindlichkeit	%	0,1 0,01 typ.; 0,02max.	0,5 0,05
Langzeitdrift über 48 Stunden			
Messbereich 3 mV/V (30 Minuten nach dem Einschalten)	μV/V	< 0,2	< 2

¹⁾ in Verbindung mit Zenerbarrieren für Ex-Schutz

Alle Angaben der technischen Daten gelten für eine Brückenspeisespannung von 5 V.

Analogausgang		
Eingeprägte Spannung	V	± 10
Zulässiger Lastwiderstand, min.	kΩ	10
Innenwiderstand, max.	Ω	10
Eingeprägter Strom	mA	± 20; 4...20
Zulässiger Lastwiderstand, max.	Ω	500
Innenwiderstand, min.	kΩ	100
Der Analogausgang kann Brutto-, Netto-, positive und negative Spitzen und Spitze/Spitze-Werte darstellen.		
Skalierbereich Analogausgang, min.		0,17 V bei 100 % vom Eingangsmessbereich
Skalierbereich Analogausgang, max		10 V bei 3,67 % vom Eingangsmessbereich
Störspannung am Ausgang, typ.	mV _{SS}	10
Langzeitdrift über 48 Stunden (30 Minuten nach dem Einschalten)		
	mV	< 3
Einfluss der Umgebungstemperatur bei Änderung von 10 K (zusätzlicher Einfluss zum Digitalwert)		
auf Nullpunkt		
Spannung	mV	3
Strom	μA	6
auf Messempfindlichkeit	%	0,05
Grenzwertschalter		
Anzahl		4
Vergleichspegel		Brutto, Netto, Spitzenwerte
Hysterese	%	0...100
Einstellgenauigkeit	%	0,0033
Ansprechzeit	ms	1
Spitzenwertspeicher		
Anzahl		2
Funktion		Positiv, Negativ, Spitze-Spitze
Aktualisierungszeit	ms	1
Löschen des Spitzenwertspeichers	ms	2
Festhalten des momentanen Messwertes/Spitzenwertes	ms	2
Entladerate der Hüllkurve	Physik. Einheit/s	0 bis 999999

Steuerausgänge		
Anzahl		4
Nennspannung, externe Versorgung	V	24
Zulässiger Versorgungsspannungsbereich	V	18...30
Ausgangsstrom, max.	A	0,5
Kurzschlussstrom, typ.	A	0,8
Kurzschlussdauer		unbegrenzt
Isolationsspannung, typ.	V _{DC}	500
Steuereingänge		
Anzahl		4
Eingangsspannungsbereich, LOW	V	0...5
Eingangsspannungsbereich, HIGH	V	10...30
Eingangsstrom, typ., HIGH-Pegel = 24 V	mA	12
Isolationsspannung, typ.	V _{DC}	500
Schnittstelle		
Messrate, ca.		maximal 1000 Messwerte/s
Protokoll		CAN 2.0B, CAL/CANopen-kompatibel
Hardware Busan Kopplung		gemäß ISO11898
Baudrate	kBit/s	1000 500 250 125 100 50 20 10
maximale Leitungslänge	m	25 100 250 500 600 1000 1000 1000
Parameterspeicher (EEPROM)		
		4 (plus Werkseinstellung)
Display		
Typ		2zeilig, 8stellig, alphanumerisch, LCD
Tastatur		Folientastatur mit 3 drucksensitiven Tasten zur Bedienung
Nenntemperaturbereich		
	°C	0...50
Gebrauchstemperaturbereich		
	°C	-20...+50
Lagerungstemperaturbereich		
	°C	-20...+70
Schutzart		
		IP20
Abmessungen, über alles (B x H x T)		
	mm	55 x 146 x 156
Gewicht, ca.		
	g	750

10 Konformitätserklärung



**HOTTINGER
BALDWIN
MESSTECHNIK**

HBM MESS- UND SYSTEMTECHNIK GMBH
Im Tiefen See 45 - D-64293 Darmstadt
Tel. ++49/6151/803-0, Fax. ++49/6151/894896

Konformitätserklärung

Declaration of Conformity

Déclaration de Conformité

Document:

143/12.1999

Wir,

We,

Nous,

HBM Mess- und Systemtechnik GmbH, Darmstadt

erklären in alleiniger Verantwortung,
daß das Produkt

declare under our sole
responsibility that the product

déclarons sous notre seule
responsabilité que le produit

Industrielle Meßelektronik PME mit Feldbusanbindung

Modul MP30

auf das sich diese Erklärung
bezieht, mit der/den folgenden
Norm(en) oder normativen
Dokument(en) übereinstimmt (siehe
Seite 2) gemäß den Bestimmungen
der Richtlinie(n)

to which this declaration relates is
in conformity with the following
standard(s) or other normative
document(s) (see page 2)
following the provisions of
Directive(s)

Auquel se réfère cette déclaration
est conforme à la (aux) norme(s) ou
autre(s) document(s) normatif(s)
(voir page 2) conformément aux
dispositions de(s) Directive(s)

89/336/EWG - Richtlinie des Rates vom 3. Mai 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit, geändert durch 91/263/EWG, 92/31/EWG und 93/68/EWG

Die Absicherung aller produkt-spezifischen Qualitätsmerkmale erfolgt auf Basis eines von der DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen) seit 1986 zertifizierten Qualitätsmanagementsystems nach DIN ISO 9001 (Reg.Nr. DQS-10001). Die Überprüfung der sicherheitsrelevanten Merkmale (Elektromagnetische Verträglichkeit, Sicherheit elektrischer Betriebsmittel) führt ein von der DATech erstmals 1991 akkreditiertes Prüflaboratorium (Reg.Nr. DAT-P-006 und DAT-P-012 / TTI-P-G077/91-11) unabhängig im Hause HBM durch.

All product-related features are secured by a quality system in accordance with DIN ISO 9001, certified by DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen) since 1986 (Reg. No. DQS-10001). The safety-relevant features (electromagnetic compatibility, safety of electrical apparatus) are verified at HBM by an independent testing laboratory which has been accredited by DATech in 1991 for the first time (Reg. Nos. DAT-P-006 and DAT-P-012 / TTI-P-G077/91-11).

Chez HBM, la détermination de tous les critères de qualité relatifs à un produit spécifique est faite sur la base d'un protocole DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen) certifiant, depuis 1986, notre système d'assurance qualité selon DIN ISO 9001 (Reg.Nr. DQS-10001). De même, tous les critères de protection électrique et de compatibilité électromagnétique sont certifiés par un laboratoire d'essais indépendant et accrédité depuis 1991 (Reg.Nr. DAT-P-006 et DAT-P-012 / TTI-P-G077/91-11).

Darmstadt, 01.12.1999

Document: 143/12.1999

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.
Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.

This declaration certifies conformity with the Directives listed above, but is no asseveration of characteristics.
Safety directions of the delivered product documentation have to be followed.

Cette déclaration atteste la conformité avec les directives citées mais n'assure pas un certain caractère.
S.v.p. observez les indications de sécurité de la documentation du produit ajoutée.

Folgende Normen werden zum Nachweis der Übereinstimmung mit den Vorschriften der Richtlinie(n) eingehalten:

The following standards are fulfilled as proof of conformity with the provisions of the Directive(s):

Pour la démonstration de la conformité aux disposition de(s) Directive(s) le produit satisfait les normes:

EN 50082-2 : 1995

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV); Fachgrundnorm Störfestigkeit; Teil 2: Industriebereich; Deutsche Fassung

EN 55011 : 1998

Grenzwerte und Meßverfahren für Funkstörungen von industriellen, wissenschaftlichen und medizinischen Hochfrequenzgeräten (ISM-Geräten) (CISPR 11 : 1997, modifiziert); Deutsche Fassung; Klasse B

11 Stichwortverzeichnis

A

Abschlusswiderstand, 11 , 19
Adresse, 36
Analogausgang, 9 , 10 , 14 , 15 , 33 , 48 , 53
Anschließen
 Aufnehmer, 17
 CAN-Schnittstelle, 19
 Versorgungsspannung, 15
 Zenerbarrieren, 18
Anzeigeanpassung, 46
Anzeigeauflösung, 31
Anzeigemodus, 23
Aufbereitung, 48 , 53
Aufnehmer, 46 , 53
Aufnehmer anschließen, DMS-Vollbrücken, 17
Aufnehmeranschluss, 14
Aufnehmerspeisung, 14
Ausgaberate, 36
Ausgänge, 35
Ausgangs-Steuerkontakte, 35
Ausgangskennlinie, 33

B

Baudrate, 36
Bessel, 32
Brückenart, 9
Brückenspeisespannung, 9 , 10
Brückentyp, 10
Butterworth, 32

C

CAN-Bus, 14 , 19 , 36 , 59
 anschließen, 14
CAN-Schnittstelle, 19 , 38 , 52
CANopen, 19
CANopen-Schnittstelle, anschließen, 19

D

Demontage, 12
Dialog, 45
Digital-Ausgang, 15
Digital-Eingang, 15
Digitale Ein/Ausg., 51
DIP-Schalter, 8

E

Eingänge, 35
Eingangs-Steuerkontakte, 35
Eingangsbereich, 9 , 10
Einschaltverzögerung, 34
Einstellbetrieb, 22
Einstellen, 21 , 24
Einstellen der Parameter, 26
Entladerate, 34

F

Fehler-Quittung, 40
Fehlermeldung, 23 , 24 , 58
Filter, 32
Flachbandkabel, 20
Funktionen, 52
Funktionstest, 24

G

Grenzwert, 34
Grenzwertpegel, 34
Grenzwertschalter, 49 , 54

H

Hysterese, 34

I

Inbetriebnahme, 24

K

Kodierreiter, 15
Kodierstift, 15
Konfigurieren, 24
Konformitätserklärung, 63

L

Laden, 30
LED, 59

M

Master/Slave, 11
Messbetrieb, 22
Messwert, 44 , 53
Momentanwert, 36
Montage, 12

N

Netzausfall, 15
Null setzen, 32
Nullabgleich, 31 , 32
Nullverschiebung, 31

O

Objektverzeichnis, 41 , 44

P

Parameter, 25
 Beschreibung, 30
 einstellen, 26
 laden, speichern, 30
 lesen, schreiben, 39
Passwort, 22 , 30
Pegel, 34
Profil, 36

R

Referenznull, 37
Rückführbrücken, 17

S

Schaltrichtung, 34
Schnittstelle, anschließen, 19
Schnittstellenbeschreibung CAN, 38
Skalierbereich, 33
Skalierfaktor, 31 , 33
Skalierung, 31 , 33
Spannungsversorgung, 14 , 15
Speichern, 30
Spitzenwert, 34 , 35 , 36 , 50 , 54 , 58
Spitzenwertspeicher, 34
SPS, 39
SPS-Anschluß, 16
Steckklemme, 14 , 15
 Spannungsversorgung, CAN-Bus, Syn-
 chronisation, Steuereingänge, Steue-
 rausgänge, 14
Steckklemmenbelegung, 15
Steuerausgänge, 14 , 16
Steuerein- und ausgänge, 7 , 14
Steuereingänge, 14 , 16 , 35
Steuerkontakte, 35
Stillstand, 23
Stillstandsanzeige, 37

Stillstandszeit, 37
Synchronisation, 9 , 14 , 20
Synchronisierung, 59

T

Tarieren, 31 , 32

V

Versorgungsspannung, 15
Verstärker einstellen, 10

Verstärkereinstellungen, 8
Vierleiter-Technik, 17

W

Werkseinstellung, 9 , 10

Z

Zenerbarrieren, 18
Zusatzfunktionen, 37 , 50
Zyklische Messwertübertragung, 38

Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form.
Sie stellen keine Eigenschaftszusicherung im Sinne des §459,
Abs. 2, BGB dar und begründen keine Haftung.

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Postfach 10 01 51, D-64201 Darmstadt
Im Tiefen See 45, D-64293 Darmstadt
Tel.: 061 51/ 8 03-0; Fax: 061 51/ 8039100
E-mail: support@hbm.com www.hbm.com



measurement with confidence